



PAIGALDUSJUHEND

Nurgäihendus

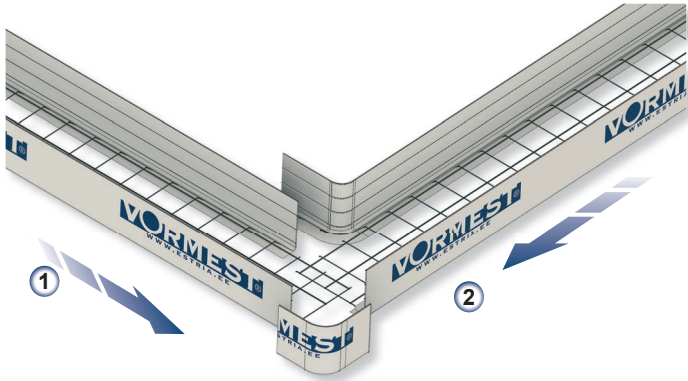


- Aseta taldmikovormid märgitud telgedele, et näha vajalikke lõike- ja painutuskohti;
- lõika ja painuta vastavalt joonisele (pane tähele ristsarruse lõikekohta);
- aseta taldmikovorm 1 taldmikovormi 2 peale;
- aseta äralõigatud tükk välisnurga alla nii, et ristsarruse "konksud" jääksid taldmikovormi alla.

Jätkuühendus

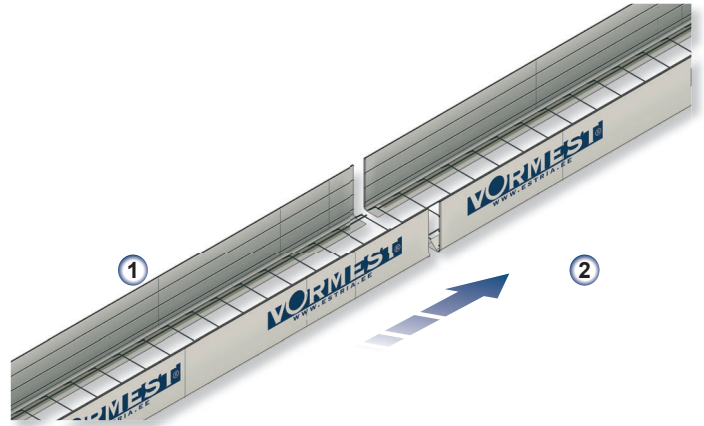


- Lõika taldmikovormil 2 esimesed kaks ristsarrust keskest lahti;
- aseta taldmikovorm 1 taldmikovormi 2 sisse ülekattega 320-400 mm;
- vajuta põhjani sisse.

T-ühendus

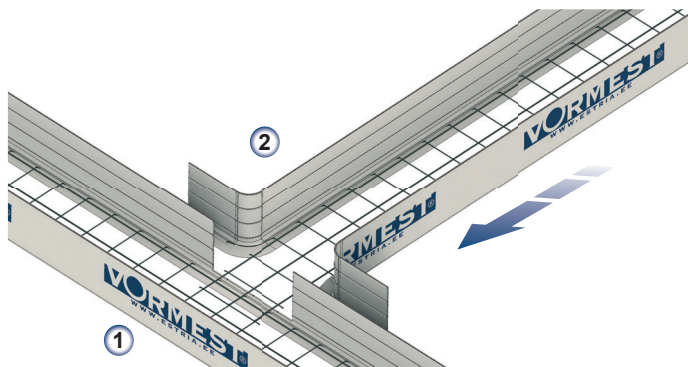


- Aseta taldmikovormid märgitud telgedele, et näha vajalikke lõike- ja painutuskohti;
- lõika ja painuta vastavalt joonisele;
- aseta taldmikovorm 2 taldmikovormi 1 alla.

Postitaldmik

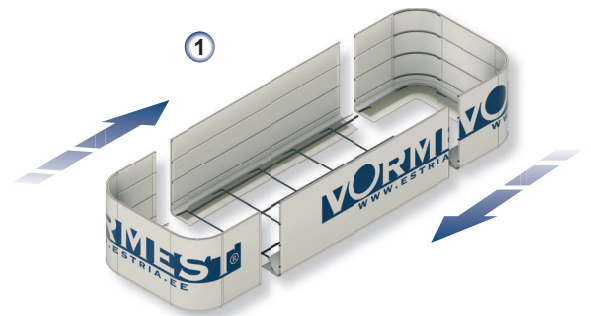

- Lõika vajalikus pikkuses tükk;
- lõika lisaks taldmikovormi laiuselt vähemalt 500 mm võrra pikem tükk otste tegemiseks;
- tee otsad nagu joonisel näidatud;
- aseta need taldmikovormi alla.

Erinevatel tasapindadel vormi ühendamise

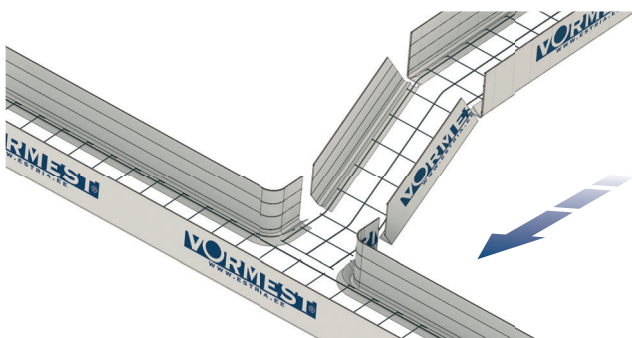

- Aseta vormid kohale;
- valmista ette T-ühendus;
- lõika kõrgema või madalama asetusega vormi külgeinad läbi painutuskohalt;
- vajadusel kata vormi sisepinnal kolmnurksed avad tüki Vormestiga.

Taldmikovormi küljesidemed:

