

„BALTIC LT“


LT Montavimo instrukcija

LV Montāžas instrukcija

EN Installation instruction

EE Paigaldusjuhendid

DE Installationsanleitung

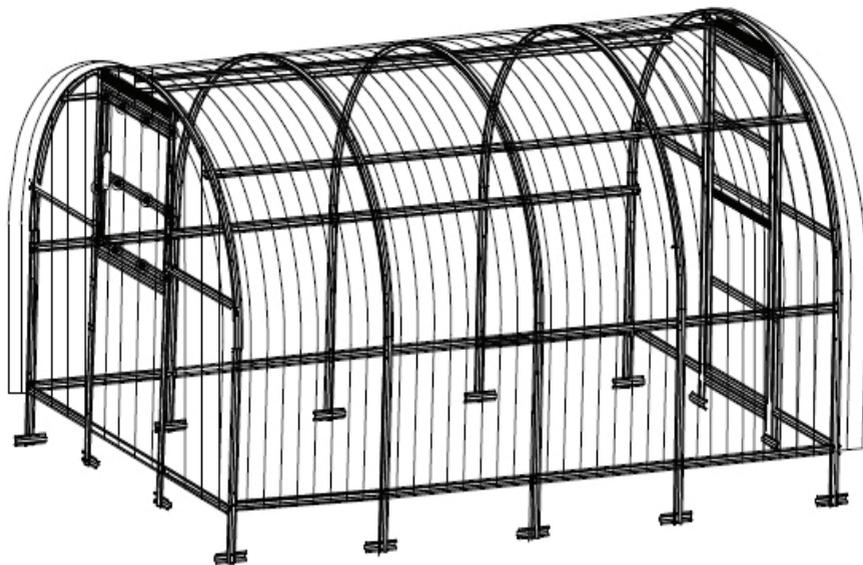

www.meistrokodas.lt
www.baumera.lt




PAPILDOMI PRIEDAI PRIE ŠILTNAMIO KOMPLEKTACIJOS

APIE PAPILDOMUS PRIEDUS TEIRAUKITĖS PARDAVĖJO



LENTYNĖLĖ

Stacionari arba pakabinama
Matmenys 75x41cm

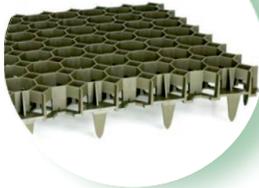

PLASTIKINIS ATITVARAS/BORTAS

Skirtas skirtingų gruntų atskyrimui
Ilgis 80cm



ŽOLĖS-VEJOS KORYS

Grunto ir žolės sutvirtinimo grotelės,
skirtos aikštelėms, takams, ir kt.
Matmenys 50x50cm

LAISTYMO SISTEMOS

Gali būti jungiamos nuo vandentiekio arba nuo vandens talpos



VANDENS TALPOS

Plastikinės, talpos, patvarios,
įvairių dydžių, puikiai derančios
sodo aplinkoje.



ŠILTNAMIO TAKELIO ATSKYRIMAS

Atskiria augalų lysves nuo praėjimo tako

AUTOMATINIAI ATIDARYTUVAI

Veikia nuo šilumos energijos.
Keliamoji jėga iki 7 kg.



GEOTEKSTILĖ, AGROTEKSTILĖ

Grunto stabilizavimui,
filtravimui ir kt.

Nuo piktžolių augimo ir kt.



Gerbiami klientai!

Nusprendę įsigyti šiltnamį Jūs gavote su didžiausiu kruopštumu pagamintą gaminį, kurio karkasas, pagamintas iš specialių 1 mm storio cinkuoto metalo profilių ir yra ypatingai tvirtas.

Dėl nesudėtingos konstrukcijos šiltnamius nesunkiai surenkamas.

Įvairių priedų gausa suteiks Jums laisvės įgyvendinti savo idėjas.

Linkime Jums daug džiaugsmo ir sėkmės įsigijus mūsų gaminamą šiltnamį.

Dėmesio!

Surinkdami šiltnamio karkasą ir dirbdami su kanaliniu polikarbonato dangą visada dėvėkite apsaugines pirštines.

Šiltnamio surinkimui Jums reikės tokių įrankių:

- 8 mm diametro šešiakampio veržliarakčio arba veržliarakčio atviru galu.
- Atsuktuvo kryžminiu antgaliu arba akumuliatorinio suktuvo.
- Kastuvo duobėms iškasti
- Gulsčiuko – lygumui pamatuoti.
- Virvės įstrižainei išmatuoti.
- Peilio, polikarbonato lakštams pjaustyti.

Jei būtina, laikykitės vietinių statybos nurodymų.

Kilus stipriam vėjui ar audrai, uždarykite langus ar duris.

Prieš pradėdami šiltnamio surinkimą, turėtumėte būtinai bent kartą perskaityti visą instrukciją ir susipažinti su atskiromis sekcijomis ir profiliais. Tai yra svarbi Jūsų pagalbinė priemonė.

Pagal dalių detalizaciją patikrinkite tiekimo turinį. Tada profilius surūšiuokite ir padėkite juos atskirai.

Šiltnamio surinkimo metu rekomenduojame varžtus pirmiausia prisukti ranka – netvirtai, kad esant reikalui būtų galima laisvai pajudinti profilius. Surinktą šiltnamio karkasą išlygiuokite gulsčiuku ir po to tvirtai prisukite varžtus.

Detalių sąrašas

| Nr. | Pavadinimas | Ilgis, mm | BALTIC LT | | |
|--------------|---|--------------|-----------------|------------------|----------------|
| | | | 6m ² | 12m ² | 2m pailginimas |
| NR. 1 | Trumpoji arka (viršus) | 1820 mm | 3 | 5 | 2 |
| NR. 2 | Arka šoninė (kairė, dešinė viršuje) | 1200 mm | 6 | 10 | 4 |
| NR. 3 | Šoninis apatinis arkos statramstis (kairė, dešinė) | 1235 mm | 6 | 10 | 4 |
| NR. 4 | Tvirtinimai į žemę | 200 mm | 10 | 14 | 4 |
| NR. 5 | Sutvirtinimas priekyje ir gale apačioje šonuose | 925 mm | 4 | 4 | |
| NR. 6 | Arkų sutvirtinimas - skersiniai | 2030 mm | 5 | 10 | 5 |
| NR. 7 | Sutvirtinimo profilis | 1469 mm | 2 | 6 | 4 |
| NR. 8 | Durų – lango statramstis | 2270 mm | 4 | 4 | |
| NR. 9 | Priekinės – galinės dalies šoniniai sutvirtinimai | 900 mm | 4 | 4 | |
| NR. 10 | Durų – lango skersinis statramstis | 985 mm | 5 | 5 | |
| NR. 11 | Sutvirtinimas tarp šoninių arkų apačioje | 945 mm | 4 | 8 | 4 |
| NR. 12 | Varžtai M5-12 su įleidžiama galvute | I-12mm | 294 | 354 | 62 |
| NR. 13 | Varžtai M5-40 | I-40 mm | 112 | 140 | 26 |
| NR. 14 | Varžtai M5-16 polikarbonato ploklėms ir kampų tvirtinti | I-16mm | 10 | 10 | |
| NR. 15 | Veržlės M5 | | 416 | 504 | 88 |
| NR. 16 | Tarpinės skaidrios | | 120 | 144 | 24 |
| NR. 17 | Rankenėlė | | 3 | 3 | |
| NR. 18 | Polikarbonato ir statramsčių tvirtinimo kampai | | 22 | 22 | |
| NR. 19 | Apsauginė ploklė sandarinimo juosta durims ir galams | m | 16 | 16 | |
| DURYS-LANGAS | | | | | |
| DURYS NR.1 | Durų dalis su viriais | 930 mm | 3 | 3 | |
| DURYS NR.2 | Durų dalis su rankena | 930 mm | 3 | 3 | |
| DURYS NR.3 | Durų apatinė/viršutinė dalys (horizontali dalis) | 885 mm | 9 | 9 | |

Polikarbonato matmenys

| | Plotis / aukštis | 6 m2 | 12 m2 | 2m pailginimas | Pastabos |
|---|------------------|------|-------|----------------|--|
| 1; 2; 3; 4 Šoninės dalys | 1050x2000 | 4 | 4 | | LAPŲ PJAUSTYMAS PRIKLAUSO NUO KOMPLEKTACIJOS! Jei gavote tik didelius 2,10x6,00 m lapus (6 m2 – 2 vnt; 12 m2 – 3 vnt ir t.t.), visos šios detalės pjaustomos iš 2,10x6,00 m 1 lapo pagal pateiktą schemą. |
| 5 Viršutinė durų dalis | 1050x990 | 1 | 1 | | |
| 6 Apatinė durų dalis | 1050x940 | 1 | 1 | | |
| 7 Langas | 1050x990 | 1 | 1 | | |
| 8 Lango apačia | 1050x940 | 1 | 1 | | |
| 9 Viršutinis durų lango polikar- bonatas | 1050x170 | 2 | 2 | | |
| 10 Viršutinė dals | 2100x6000 | 1 | 2 | 1 | |


DĖMESIO!

- * **Prieš montuodami šiltnamį būtinai perskaitykite montavimo instrukciją.**
- * **Tam, kad apsisaugotumėte nuo nelaimingų atsitikimų dirbdami su šiltnamio konstrukcija (įskaitant metalo konstrukciją ir dangą), imkitės visų būtinų atsargumo priemonių.**
- * **Visada dėvėkite savo asmeninius apsauginius darbo drabužius ar apsaugines darbo priemones.**
- * **Nedarykite jokių konstrukcijos pakeitimų.**
- * **Atlikę montavimo darbus patikrinkite, ar tvirtai laikosi šiltnamio konstrukcija ir nekelia pavojaus tolimesniam naudojimui.**
- * **Atliekant būtinus darbus šiltnamyje būkite budrūs ir atsargūs.**
- * **Žemės savininkams ir kitiems naudotojams privalu laikytis Žemės įstatymo nuostatos – savo žemės sklypuose vykdant ūkinę ir kitą veiklą, nepažeisti gretimų žemės sklypų savininkų ar naudotojų ir gyventojų teisių ir įstatymų saugomų interesų. Platesnė informacija teikiama Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos.**

Pasiliegame teisę atlikti su technikos pažanga susijusius pakeitimus ir patobulinimus, todėl gali atsirasti aprašymų ir iliustracijų neatitikimų.

Polikarbonato pjaustymo schema

Nesumaiškite polikarbonato pusių! Tvirtinkite nustatyta puse į išorę, ant kurios yra apsauginis sluoksnis nuo UV spindulių. Apsauginis sluoksnis nuo UV spindulių padengtas plėvele su užrašais arba kita nurodančia informacija, kita pusė padengta apsaugine transportavimo plėvele. Jei yra būtinybė lakštus rekomenduojama pjauti elektriniu diskiniu pjūklų, rankiniu pjūklų su smulkiais dantukais, aštriu peiliu. Prieš montavimą būtinai nuplėskite plėveles! PJAUSTANT BŪTINA DĒVĒTI APSAUGINES PIRŠTINES!

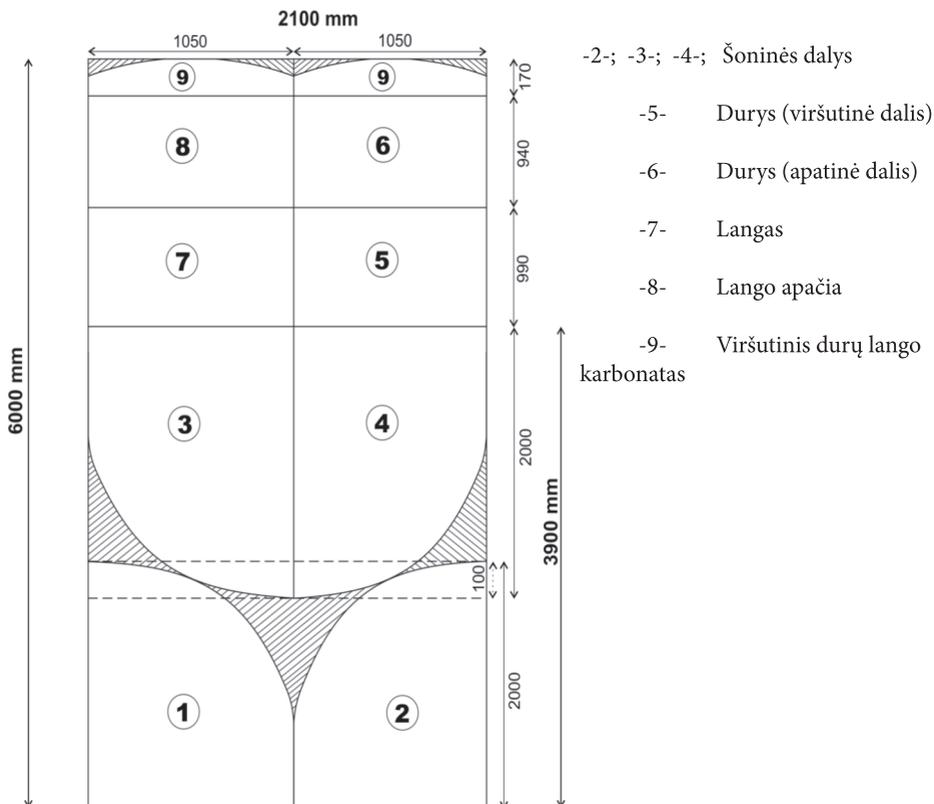

Pastaba: Pjaustymo schemoje matmenys nurodyti milimetrais.

Jei gavote didelius lapus 2,10x6,00 m ir papildomai 1,05x2,00 m, tokiu atveju pjaustyti lakštų didelių lakštų pagal pateiktą schemą nebereikia.

Didieji lapai 2,10x6,00 m naudojami stogui, o 1,05x2,00 m naudojami galams, durims ir langui. Vadovaukitės matmenimis, pateiktais polikarbonato matmenų lentelėje.

Montavimo eiga:

1. Priekinės ir galinės šiltnamio dalių rinkimas.

Arkų surinkimas. Patogiausia priekinę ir galinę arkas susirinkti pasiguldžius ant žemės. Prie šoninių apatinių arkos statramsčių (NR. 3) apatinių dalių prijunkite tvirtinimus į žemę (NR. 4), o prie viršutinių dalių – šonines arkas (NR. 2) iš abiejų pusių, o viršuje vidurinėje dalyje prie šoninių arkų – trumpąją viršutinę arką (NR. 1) varžtais M5-12 (12) ir veržlėmis (15). **ŽIŪRĖTI 1 brėžinį**

2. Prie surinktų arkų pritvirtinkite statramsčių tvirtinimo kampukus (18) varžtais M5-12 (12) ir veržlėmis (15). **ŽIŪRĖTI 2 brėžinį**

3. Prie viršuje esančių statramsčių tvirtinimo kampukų (18) varžtais M5-12 (12) ir veržlėmis (15) prisukame durų lango statramsčius (NR. 8). Prie apatinių durų lango statramsčių (NR. 8) apatinių dalių varžtais M5-12 (12) ir veržlėmis (15) prisukame tvirtinimus į žemę (NR. 4). **ŽIŪRĖTI 3 brėžinį**

4. Šiltnamio priekinės dalies rinkimas.

Tarp durų lango statramsčių (NR. 8) varžtais M5-12 (12) ir veržlėmis (15) prisukame durų-lango skersinius statramsčius (NR. 10). Durų lango statramsčių (NR. 8) šonuose varžtais M5-12 (12) ir veržlėmis (15) prisukame priekinės-galinės dalies šoninius sutvirtinimus (NR. 9) bei sutvirtinimus apačioje šonuose (NR. 5).

PASTABA. Apatinis durų-lango skersinis statramstis tvirtinamas per vieną skylę žemiau nei sutvirtinimai apačioje šonuose ir laikosi tik po 1 varžtą M5-12 (12) ir veržlę (15). ŽIŪRĖTI 4 brėžinį

Prie arkos pagal pateiktą brėžinį (5) varžtais M5-12 (12) ir veržlėmis (15) pritvirtiname arkų sutvirtinimus – skersinius (NR. 6) ir sutvirtinimus tarp šoninių arkų apačioje (NR. 11). **ŽIŪRĖTI 5 brėžinį**

Pradedant nuo apačios prie šoninių arkų sutvirtinimų (NR. 11) ir arkų sutvirtinimų-skersinių (NR. 6) varžtais M5-12 (12) ir veržlėmis (15) pritvirtiname antrąją arką, kurią galima rinkti dalimis, prisukant prie esamo karkaso, arba prisukti iš anksto susirinktą arką (eiliškumas kaip punkte Nr. 1). Surinktą fragmentą iš 2 arkų su sutvirtinimais atkeliname nuo žemės ir pastatome ant kojų. **ŽIŪRĖTI 6 brėžinį**

5. Šiltnamio galinės dalies rinkimas.

Tarp durų lango statramsčių (NR. 8) varžtais M5-12 (12) ir veržlėmis (15) prisukame durų-lango skersinius statramsčius (NR. 10). Durų lango statramsčių (NR. 8) šonuose varžtais M5-12 (12) ir veržlėmis (15) prisukame priekinės-galinės dalies šoninius sutvirtinimus (NR. 9) bei sutvirtinimus apačioje šonuose (NR. 5). **ŽIŪRĖTI 7 brėžinį**

Prie arkos pagal pateiktą brėžinį (5) varžtais M5-12 (12) ir veržlėmis (15) pritvirtiname arkų sutvirtinimus – skersinius (NR. 6) ir sutvirtinimus tarp šoninių arkų apačioje (NR.

11). **ŽIŪRĖTI 8 brėžinį**

Pradedant nuo apačios prie šoninių arkų sutvirtinimų (NR. 11) ir arkų sutvirtinimų-skersinių (NR. 6) varžtais M5-12 (12) ir veržlėmis (15) pritvirtiname antrąją arką, kurią galima rinkti dalimis, prisukant prie esamo karkaso, arba prisukti iš anksto susirinktą arką (eiliškumas kaip punkte Nr. 1). Surinktą fragmentą iš 2 arkų su sutvirtinimais atkeliame nuo žemės ir pastatome ant kojų. **ŽIŪRĖTI 9 brėžinį**

6. Surinktas priekinę ir galines dalis sujungiame suglausdami vieną su kita per arkų sutvirtinimų skersinius (NR. 6). Įdedame paskutinįją penktą arką, kurią galima rinkti dalimis, prisukant prie esamo karkaso, arba prisukti iš anksto susirinktą arką (eiliškumas kaip punkte Nr. 1). Arka ir sutvirtinamai sugretinami ir tvirtinami varžtais M5-12 (12) ir veržlėmis (15) per visas 3 detales. **ŽIŪRĖTI 10 brėžinį**

Didesniam nei 12 m² (4 metrų) šiltnamiui BALTIC LT, naudojami šiltnamio prailginimo komplektai, kurių kiekvienas lygus 2 metrams.

Jei šiltnamio ilgis 6 m – šiltnamis jungiamas taip: 4 m + 2 m prailginimas.

Jei šiltnamio ilgis 8 m – šiltnamis jungiamas taip: 4 m + 2 m prailginimas + 2 m prailginimas.

Jei šiltnamio ilgis 10 m – šiltnamis jungiamas taip: 4 m + 2 m prailginimas + 2 m prailginimas + 2 m prailginimas. Ir t.t. **ŽIŪRĖTI prailginimo brėžinį 43 psl.**

7. Šiltnamio sutvirtinimų montavimas. Į kiekvieną vidinę arką kairėje ir dešinėje pusėse įstatomi sutvirtinimo profiliai (NR. 7). Apačioje tvirtinami M5-40 (13) ir veržlėmis (15) per visas 3 detales, o viršuje M5-12 (12) ir veržlėmis (15). **ŽIŪRĖTI 11 brėžinį**

8. Prie arkų sutvirtinimų-skersinių galinių dalių (NR. 6) priekyje ir gale prisukami polikarbonato tvirtinimo kapukai (18). **ŽIŪRĖTI 12 brėžinį**

9. Iškaskite duobes (25 cm diametro, 40 cm gylio) šoninių – apatinių statramsčių (NR. 3) įkasimui, pagal visą pagrindo perimetrą. Įstatykite surinktą šiltnamio karkasą į iškastas duobes, virvele pamatuokite įstrižainę (įstrižainės turi būti lygios), patikrinkite kraštinių arkų išvirtimą (jos turi būti vertikalios) ir suvaržykite šiltnamio karkasą.

10. Surinkus šiltnamio karkasinę dalį, išpjaukite pagal pateiktus matmenis polikarbonatą ir pritvirtinkite jį prie karkaso. Išpjautus polikarbonato lakštus (polikarbonato pjaustymo schema -1-; -2-; -3-; -4-; -8-; -9-) – tvirtinkite tam skirtose vietose prie polikarbonato ir statramsčio tvirtinimo kampų (18) varžtais M5-20 (14), veržlėmis M5 (15) ir tarpinėmis (16), o prie durų-lango statramsčio ir skersinio (NR. 8; NR. 10) ir priekinės-galinės dalies šoninių sutvirtinimų (NR. 9 ir NR. 5) varžtais M5-40 (13), veržlėmis M5 (15) ir tarpinėmis (16).

PASTABA: Jei šoninės polikarbonato dalys išsikišusios virš arkų karkasinės dalies, sulyginkite jas nupjaudami lygiai.

PASTABA: POLIKARBONATO LAKŠTAI KLOJAMI UV APDOROTA PUSE Į SAULĘ (APSAUGINĖ PLĖVELĖ SU UŽRAŠAIS IŠORĖJE). BŪTINA NUPLĖŠTI POLIKARBONATO APSAUGINES PLĖVELES IŠ ABIEJŲ PUSIŲ PRIEŠ

MONTUOJANT ANT KARKASO. SVARBU NESUMAIŠYTI KURI PUSĖ APDOROTA UV APSAUGINIU SLUOKSNIU. ŽIŪRĖTI 13 - 14 brėžinį

11. Uždėkite atvirus kanalinio polikarbonato galus aliuminio foliją (19) ant polikarbonato šoninių lakštų viršaus ir tik tuomet dėkite viršutinę polikarbonatinę dalį (10 – 2100x6000 mm). **ŽIŪRĖTI 15 brėžinį**

12. Viršutinius-ištisinius polikarbonato lakštus -10- dėkite nuo apačios kylant į viršų, pradedant nuo vienos pusės. Polikarbonatas tvirtinamas varžtais M5-40 (13), veržlėmis (15) ir tarpinėmis (16). Vienoje arkos juostoje yra pažymėti 4 (keturi) tvirtinimo taškai. Tvirtinti TIKSLIAI tik nurodytuose tvirtinimo taškuose. Kitą šoną tvirtinti nuo viršaus link apačios tam skirtose ir pažymėtose vietose 4 (keturi) tvirtinimo taškai. Jei polikarbonato ištisinis lakštas per ilgas, nupjaukite, kad tolygiai prisidėtų iki sutvirtinimo tarp šoninių arkų (NR. 11) apačios. Sekantį viršutinį-ištisinį -10- polikarbonato lakštą užkeiskite ant jau pritvirtinto lakšto ir taip pat prisukite TIK tam skirtose vietose tuo pačiu principu. Priekyje ir gale polikarbonato lakštai turi išsikišti 5-7 cm.

PASTABA: POLIKARBONATO LAKŠTAI KLOJAMI UV APDOROTA PUSE Į SAULĘ (APSAUGINĖ PLĖVELĖ SU UŽRAŠAIS IŠORĖJE). BŪTINA NUPLĖŠTI POLIKARBONATO APSAUGINES PLĖVELES IŠ ABIEJŲ PUSIŲ PRIEŠ MONTUOJANT ANT KARKASO. SVARBU NESUMAIŠYTI KURI PUSĖ APDOROTA UV APSAUGINIU SLUOKSNIU. ŽIŪRĖTI 16 brėžinį

13. Durų-lango surinkimas. Visas durų dalies komplektacijoje pateiktas dalis sujunkite į kvadratą (DURYS NR. 1; DURYS NR. 2; DURYS NR. 3) varžtais M5-12 (12) ir veržlėmis M5 (15). **ŽIŪRĖTI 17 brėžinį**

14. Durų dalį su vyriais (DURYS NR. 2) prisukite prie durų-lango statramsčio (NR. 8) varžtais M5-12 (12) su veržlėmis M5 (15) (23 pav.). **PASTABA:** Durys tvirtinamos prie durų statramsčių esant pilnai atidarytoms durims ir ištiestam vyriui į angos išorę, per kanalinių polikarbonatą. **ŽIŪRĖTI 18 brėžinį**

15. Pagal pateiktą polikarbonato pjaustymo schemą išpjaukite polikarbonatą (-5-; -6-; -7-). Išpjautas durų lango polikarbonatinės dalis dėkite TIK pritvirtinę durų vyrius prie karkaso.

Durų-lango polikarbonato plokštės prie durų lango rėmo tvirtinamos varžtais M5-40 (13) ir veržlėmis M5 (15) su tarpinėmis (16).

Durų-lango viršutinius polikarbonato galus užsandarinkite apsaugine plokščių juosta (19).

Sujunkite rankenėles (17) jau paruoštose durų-lango vietose. **ŽIŪRĖTI 19 brėžinį**

Godātie klienti!

Iegādājoties siltumnīcu, Jūs esat saņēmis rūpīgi izgatavotu izstrādājumu, kura karkass, kas izgatavots no speciāliem 1 mm bieziem cinkota metāla profiliem, ir īpaši izturīgs.

Pateicoties nesarežģītai konstrukcijai, siltumnīcu ir viegli samontēt.

Dažādas papildus ierīces sniegtas Jums brīvību realizējot savas idejas.

Paturam tiesības veikt izstrādājuma uzlabojumus un pilnveidojumus, tādēļ apraksts var neatbilst ilustrācijām.

Vēlam Jums daudz prieka iegādājoties mūsu ražoto siltumnīcu.

Uzmanību!

Montējot siltumnīcas karkasu un strādājot ar kanālu polikarbonāta segumu, vienmēr lietojiet aizsargcimdus.

Siltumnīcas montāžai Jums būs nepieciešami šādi instrumenti:

- 8 mm diametra sešstūra uzgriežņa atslēga vai uzgriežņa atslēga ar vaļēju galu.
- Skrūvgriezis ar krustenisko galviņu vai akumulatora skrūvgriezis.
- Lāpsta bedru rakšanai
- Līmeņrādis – līmeņa mērīšanai.
- Aukla diognāles izmērīšanai.
- Nazis, polikarbonāta lokšņu griešanai.

Ja nepieciešams, ievērojiet vietējos būvniecības normatīvus.

Stipra vēja vai vētras gadījumā, aizveriet logus vai durvis.

Pirms siltumnīcas montāžas, vismaz vienu reizi izlasiet visu instrukciju un iepazīstieties ar atsevišķām sekcijām un profiliem. Tā ir svarīgs palīglīdzeklis.

Pēc detaļu saraksta, pārbaudiet piegādātā sūtījuma komplektāciju. Pēc tam profilus sašķirojiet un novietojiet tos atsevišķi.

Siltumnīcas montāžas laikā iesākām skrūves vispirms pieskrūvēt ar rokām – ne pārāk stingri, lai nepieciešamības gadījumā, būtu iespējams profilus brīvi kustināt. Samontēto siltumnīcas karkasu nolīmeņojiet ar līmeņrādi un pēc tam pievelciet skrūves.

Detaju saraksts


| No. | Nosaukums | Garums, mm | BALTIC LT | | |
|-------------|---|---------------|-----------------|------------------|--------------------|
| | | | 6m ² | 12m ² | 2m pagarinājums |
| NR. 1 | Īsā arka (augša) | 1820 mm | 3 | 5 | 2 |
| NR. 2 | Arka sānu (kreisā, labā augšā) | 1200 mm | 6 | 10 | 4 |
| NR. 3 | Sānu apakšējās arkas atbalsts (kreisais, labais) | 1235 mm | 6 | 10 | 4 |
| NR. 4 | Stiprinājumi gruntī | 200 mm | 10 | 14 | 4 |
| NR. 5 | Nostiprināšana priekšā un aizmugurē, apakšā, sānos | 925 mm | 4 | 4 | |
| NR. 6 | Arku nostiprināšana - šķērseniski | 2030 mm | 5 | 10 | 5 |
| NR. 7 | Stiprinājuma profils | 1469 mm | 2 | 6 | 4 |
| NR. 8 | Durvju – loga atbalsts | 2270 mm | 4 | 4 | |
| NR. 9 | Priekšējās – aizmugurējās daļas sānu stiprinājumi | 900 mm | 4 | 4 | |
| NR. 10 | Durvju – loga šķērseniskais atbalsts | 985 mm | 5 | 5 | |
| NR. 11 | Nostiprināšana starp sānu arkām apakšā | 945 mm | 4 | 8 | 4 |
| NR. 12 | Skrūves M5-12 ar iegremdējamu galviņu | I-12mm | 294 | 354 | 62 |
| NR. 13 | Skrūves M5-40 | I-40 mm | 112 | 140 | 26 |
| NR. 14 | Skūves M5-16 polikarbonāta piestiprināšanai pie plāksnēm un leņķiem | I-16mm | 10 | 10 | |
| NR. 15 | Uzgriežņi M5 | | 416 | 504 | 88 |
| NR. 16 | Caurspidīgas blīves | | 120 | 144 | 24 |
| NR. 17 | Rokturis | | 3 | 3 | |
| NR. 18 | Polikarbonāta un atbalstu stiprinājuma leņķi | | 22 | 22 | |
| NR. 19 | Plākšņu blīvējuma aizsarglenta durvīm un aizmugurei | m | 16 | 16 | |
| DURVIS-LOGS | | | 3 gab. | 3 gab. | |
| DURVIS NR.1 | Durvju daļa ar eņģēm | 930 mm | 3 | 3 | |
| DURVIS NR.2 | Durvju daļa ar rokturi | 930 mm | 3 | 3 | |
| DURVIS NR.3 | Durvju apakšējā/ augšējā daļa (horizontālā daļa) | 885 mm | 9 | 9 | |

Polikarbonāta izmēri

| | Platums/ Augstums | 6 m2 | 12 m2 | 2m pagarinā- jums | Piezīmes |
|--|----------------------|------|-------|----------------------|---|
| 1; 2; 3; 4 Sānu daļas | 1050x2000 | 4 | 4 | | LOKŠŅU GRIEŠANA ATKARĪGA NO KOMPLEKTĀCIJAS! Ja saņēmt tikai lielās 2,10x6,00 m loksnes (6 m2 – 2 gab.; 12 m2 – 3 gab. utt.), visas šīs detaļas jāizgriež no 2,10x6,00 m 1 loksnes atbilstoši sniegtajai shēmai. |
| 5 Durvju augšdaļa | 1050x990 | 1 | 1 | | |
| 6 Durvju apakšējā daļa | 1050x940 | 1 | 1 | | |
| 7 Logs | 1050x990 | 1 | 1 | | |
| 8 Loga apakša | 1050x940 | 1 | 1 | | |
| 9 Durvju loga augšējais polikarbonāts | 1050x170 | 2 | 2 | | |
| 10 Augšdaļa | 2100x6000 | 1 | 2 | 1 | |

Polikarbonāta sagriešanas shēma

! Nesajauciet polikarbonāta puses! Stipriniet norādīto pusi, uz kuras ir aizsargslānis pret UV stariem, uz ārpusi. UV aizsargslāņa puse ir marķēta ar speciāliem uzrakstiem vai cita veida norādēm. Otra puse (iekšējā) ir pārklāta ar caurspīdīgu aizsargplēvi. **GRIEŽOT OBLIGĀTI JĀVALKĀ CIMDI!** Loksnes rekomendējams griezt ar elektrisko diska zāģi, rokas zāģi ar sīkiem zobīņiem vai aso nazi.

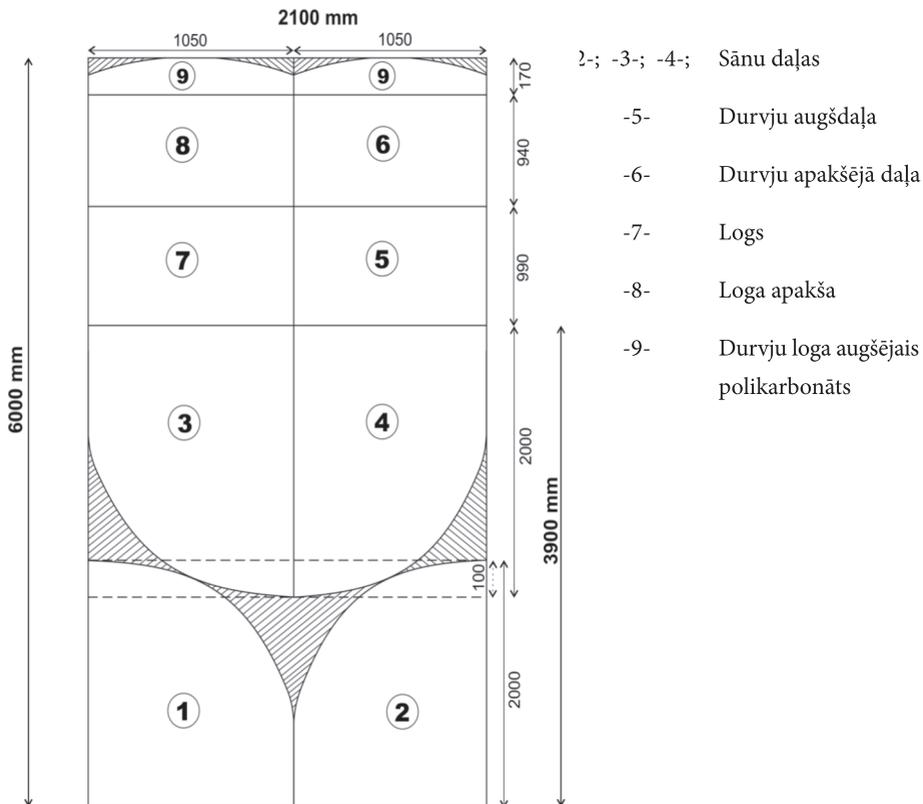

Ja esat saņēmuši lielās loksnes 2,10x6,00 m un papildus 1,05x2,00 m loksnes – 6 gab, šādā gadījumā lielās loksnes griezt atbilstoši sniegtajai shēmai nevajag.

Lielās loksnes 2,10x6,00 m jāizmanto jumtam, bet 1,05x2,00 m jāizmanto galiem, durvīm un logam. Vadīties pēc izmēriem, kas sniegti polikarbonāta izmēru tabulā.

Montāžas gaita

1. Siltumnīcas priekšējās un aizmugurējās daļas montāža.

Arku montāža. Visērtāk priekšējo un aizmugurējo arku montēt noliekot tās uz zemes. Pie arkas apakšējo atbalstu (NR. 3) apakšējās daļas pievienojiet zemē ievietojamos stiprinājumus (NR. 4), bet pie augšējām daļām – sānu arkas (NR. 2) no abām pusēm, bet augšējā vidusdaļā pie sānu arkām – ar skrūvēm M5-12 (12) un uzgriežņiem (15) - īso augšējo arku (NR. 1). **1 rasējums**

2. Pie samontētām arkām ar skrūvēm M5-12 (12) uz uzgriežņiem (15) piestipriniet atbalstu stiprināšanas leņķus (18). **2 rasējums**

3. Pie augšā esošajiem atbalstu stiprinājumu leņķiem (18) ar skrūvēm M5-12 (12) uz uzgriežņiem (15) pieskrūvējiet durvju logu atbalstus (NR. 8). Pie durvju loga apakšējiem atbalstiem (NR. 8) apakšdaļā ar skrūvēm M5-12 (12) un uzgriežņiem (15) pieskrūvēt zemē ievietojamos stiprinājumus (NR. 4). **3 rasējums**

4. Siltumnīcas priekšējās daļas montāža.

Starp durvju loga atbalstiem (NR. 8) ar skrūvēm M5-12 (12) un uzgriežņiem (15) pieskrūvēt durvju – loga šķērseniskos atbalstus (NR. 10). Durvju loga atbalstu (NR. 8) sānos ar skrūvēm M5-12 (12) un uzgriežņiem (15) pieskrūvēt priekšējās – aizmugurējās daļas sānu stiprinājumus (NR. 9) un stiprinājumus sānu apakšdaļā (NR. 5).

Piezīme. Apakšējais durvju – loga šķērseniskais atbalsts jāstiprina vienu caurumu zemāk par stiprinājumu sānu apakšā un tas turas tikai uz 1 skrūves M5-12 (12) un uzgriežņa (15). **4 rasējums**

Pie arkas atbilstoši sniegtajam rasējumam (5) ar skrūvēm M5-12 (12) un uzgriežņiem (15) piestiprināt arku šķērseniskos stiprinājumus (NR. 6) un stiprinājumus starp sānu arkām to apakšdaļā (NR. 11). **5 rasējums**

Sākot no apakšas pie sānu arku stiprinājumiem (NR. 11) un arku šķērseniskajiem stiprinājumiem (NR. 6) ar skrūvēm M5-12 (12) un uzgriežņiem (15) piestiprināt otru arku, kuru var samontēt pa daļām, pieskrūvējot pie esošā karkasa, vai pieskrūvēt iepriekš samontētu arku (secība kā punktā Nr. 1). Samontēto fragmentu no 2 arkām ar stiprinājumiem paceļam no zemas un novietojam stāvus. **6. rasējums**

5. Siltumnīcas aizmugures montāža.

Starp durvju loga atbalstiem (NR. 8) ar skrūvēm M5-12 (12) un uzgriežņiem (15) pieskrūvējam durvju – loga šķērseniskos atbalstus (NR. 10). Durvju loga atbalstu (NR. 8) sānos ar skrūvēm M5-12 (12) un uzgriežņiem (15) pieskrūvējam priekšējās – aizmugurējās daļas sānu stiprinājumus (NR. 9) un stiprinājumus sānu apakšdaļā (NR. 5).

7 rasējums

Pie arkas atbilstoši sniegtajam rasējumam (5) ar skrūvēm M5-12 (12) un uzgriežņiem

(15) piestiprinām arku šķērseniskos stiprinājumus (NR. 6) un stiprinājumus starp sānu arkām to apakšdaļā (NR. 11). **8 rasējums**

Sākot no apakšas pie sānu arku stiprinājumiem (NR. 11) un arku šķērseniskajiem stiprinājumiem (NR. 6) ar skrūvēm M5-12 (12) un uzgriežņiem (15) piestiprinām otro arku, kuru var samontēt pa daļām, pieskrūvējot pie esošā karkasa vai pieskrūvēt pirms tam samontētu arku (secība kā punktā Nr. 1). Samontēto fragmentu no 2 arkām ar stiprinājumiem paceļam no zemes un novietojam stāvus. **9 rasējums**

6. Samontētu priekšējo un aizmugurējo daļu savienojam piespiežot vienu pie otras izmantojot arku šķērseniskos stiprinājumus (NR. 6). Ievietojam piekto pēdējo arku, kuru var montēt pa daļām, pieskrūvējot pie esošā karkasa, vai pieskrūvēt pirms tam samontētu arku (secība kā punktā Nr. 1). Arka un stiprinājumi jāsalīdzina un jāpieskrūvē ar skrūvēm M5-12 (12) un uzgriežņiem (15) caur visām 3 detaļām. **10 rasējums**

Siltumnīcai BALTIC LT, kas lielāka par 12 m² (4 metriem), jāizmanto siltumnīcas pagarinājuma komplekti, kur katra no tiem garums vienāds ar 2 metriem.

Ja siltumnīcas garums 6 m – siltumnīca tiek pievienota šādi: 4 m + 2 m pagarinājums.

Ja siltumnīcas garums 8 m – siltumnīca tiek pievienota šādi: 4 m + 2 m pagarinājums + 2 m pagarinājums.

Ja siltumnīcas garums 10 m – siltumnīca tiek pievienota šādi: 4 m + 2 m pagarinājums + 2 m pagarinājums + 2 m pagarinājums. Utt. **Pagarinājuma rasējums (43 lapa)**

7. Siltumnīcas stiprinājumu montāža. Katrā iekšējā arkā kreisajā un labajā pusē jāievieto stiprinājuma profili (NR. 7). Apakšā jāpiestiprina ar skrūvēm M5-40 (13) un uzgriežņiem (15) caur visām 3 detaļām, bet augšā ar skrūvēm M5-12 (12) un uzgriežņiem (15). **11 rasējums**

8. Pie arku šķērsenisko stiprinājumu galiem (NR. 6) priekšā un aizmugurē jāpieskrūvē polikarbonāta stiprināšanas leņķīši (18). **12 rasējums**

9. Izrociet bedres (25 cm diametrā, 40 cm dziļumā) pa visu pamatu perimetru gar pamata pamatnē izveidotajiem stiprināšanas punktiem (3. attēls) sānu – apakšējo atbalstu (NR. 3) ierakšanai. Ievietojiet samontēto siltumnīcas karkasu izraktajās bedrēs, ar auklu pārbaudiet diagonāles (diagonālēm jābūt vienādām), pārbaudiet malējo arku novietojumu (tām jābūt vertikālām) un nostipriniet siltumnīcas karkasu.

10. Samontējot siltumnīcas karkasa daļu, atbilstoši sniegtajiem izmēriem izgrieziet polikarbonātu un piestipriniet to pie karkasa. Izgrieztās polikarbonāta loksnes (polikarbonāta griešanas shēma – -1-;-2-;-3-;-4-;-8-;-9-) – piestipriniet tam paredzētās vietās pie polikarbonāta un atbalsta stiprinājuma leņķiem (18) ar skrūvēm M5-20 (14), uzgriežņiem M5 (15) un blīvēm (16), bet pie durvju – loga atbalstiem un šķēršļa (NR. 8; NR. 10) un priekšējās – aizmugurējās daļas sānu stiprinājumiem (NR. 9 ir NR. 5), ar skrūvēm M5-40 (13), uzgriežņiem M5 (15) un blīvēm (16). Piezīme. Ja sānu polikar-

bonāta daļas ir izlīdušas virs arku karkasa daļas, savienādojiet tās līdzīgi nogriežot.
PIEZĪME: POLIKARBONĀTA LOKSNES JĀMONTĒ AR UV ASPTRĀDĀTO PUSI
PRET SAULI (AIZSARGPLĒVE AR UZRAKSTIEM NO ĀRPUSES). OBLIGĀTI
JĀNOPLĒŠ POLIKARBONĀTA AIZSARGPLĒVES NO ABĀM PUSĒM PIRMS KAR-
KASA MONTĀŽAS. SVARĪGI NESAJAUKT, KURA PUSE IR APSTRĀDĀTA AR UV
AIZSARGKĀRTU. **13 - 14 rasējums**

11. Uzlieciet atklātos kanālu polikarbonāta galus ar alumīnija foliju (19) uz polikarbonā-
ta sānu lokšņu virsmas un tikai tad lieciet augšējo polikarbonāta daļu (10 – 2100x6000
mm) **15 rasējums**

12. Augšējās – viengabala polikarbonāta loksnes -10- lieciet no apakšas virzienā uz augšu,
sākot no vienas puses. Polikarbonāts stiprināms ar skrūvēm M5-40 (13), uzgriežņiem
(15) un blīvēm (16). Vienā arkas joslā ir iezīmēti 4 (četri) stiprinājuma punkti. Stiprināt
PRECĪZI tikai norādītajos stiprinājuma punktus. Nākamo sānu piestiprināt virzienā no
augšas uz apakšu tam paredzētajās un iezīmētajās vietās 4 (četri) stiprinājuma punkti.
Ja polikarbonāta vesela loksne ir pārāk gara, nogrieziet to tā, lai tā vienādi piegulst pie
stiprinājuma starp sānu arkas (NR. 11) apakšu. Nākamo augšējo - veselo -10- polikar-
bonāta loksni uzlieciet uz jau piestiprinātas loksnes un pieskrūvējiet TIKAI šim mērķim
paredzētās vietās pēc tā paša principa. Priekšā un aizmugurē polikarbonāta loksne
jābūt garākām par 5-7 cm.

PIEZĪME: POLIKARBONĀTA LOKSNES JĀMONTĒ AR UV ASPTRĀDĀTO PUSI
PRET SAULI (AIZSARGPLĒVE AR UZRAKSTIEM NO ĀRPUSES). OBLIGĀTI
JĀNOPLĒŠ POLIKARBONĀTA AIZSARGPLĒVES NO ABĀM PUSĒM PIRMS KAR-
KASA MONTĀŽAS. SVARĪGI NESAJAUKT, KURA PUSE IR APSTRĀDĀTA AR UV
AIZSARGKĀRTU **16 rasējums**

13. Durvju – logu montāža. Visas durvju daļas komplektācijā sniegtās daļas savienojiet
kvadrātā (DURVIS NR. 1; DURVIS NR. 2; DURVIS NR. 3) ar skrūvēm M5-12 (12) un
uzgriežņiem M5 (15). **17 rasējums**

14. Durvju daļu ar eņģēm (DURVIS NR. 2) pieskrūvējiet pie durvju – loga stieņa (NR.
8) ar skrūvēm M5-12 (12) un uzgriežņiem M5 (15) (23. attēls.). PIEZĪME:
Durvis stiprināmas pie durvju stieņa, kad tās ir pilnībā atvērtas un eņģes ir iztaisnotas
virzienā uz ailes ārieni pāri kanālu polikarbonātam. **18 rasējums**

15. Atbilstoši sniegtajai polikarbonāta griešanas shēmai, izgrieziet polikarbonātu (-5;-
6;-7-).

Izgrieztās durvju loga polikarbonāta daļas piestipriniet TIKAI pēc durvju eņģu piesti-
prināšanas pie karkasa.

Durvju – loga polikarbonāta loksnes pie durvju loga rāmja stiprināmas ar skrūvēm M5-
40 (13) un uzgriežņiem M5 (15) un blīvēm (16).

Durvju – loga augšējos polikarbonāta galus apstrādājiet ar plākšņu aizsarglentu (19).

Piestipriniet rokturus (17) jau sagatavotajās durvju – loga vietās. **19 rasējums**

Dear customers!

If you decide to purchase a greenhouse, you will receive a product, produced with the greatest possible care, which carcass is made of special galvanized metal profiles of 1 mm thickness and is very sturdy.

Due to simple structure, a greenhouse is easily collected. The range of various accessories will provide you with freedom to implement your ideas.

We wish you a lot of joy and success purchasing our produced greenhouse.

Attention!

When assembling the carcass of a greenhouse and working with canal polycarbonate covering, please always wear protective gloves.

For the assembly of a greenhouse you will need the following tools:

- Hexagonal wrench of 8 mm diameter or an open-end wrench.
- Screwdriver with four-way ferrule or cordless screwdriver.
- Shovel for excavation of pits.
- Level – to measure the evenness.
- Rope - to measure the diagonal.
- Blade – to cut polycarbonate sheets.

If necessary, follow instructions of local construction. In the event of high winds or storm, please close windows or doors.

Before assembling a greenhouse, you should read the entire instruction at least one time and to get acquainted with separate sections and profiles. This is an important additional tool for you.

Check the delivery content according to the detalization of parts. Then sort out the profiles and store them separately.

During the assembly of a greenhouse, we recommend at first to tighten screws by hand – not tightly enough, in order to move profiles freely if necessary. Collected carcass of a greenhouse align with level and then tighten screws securely.

List of parts


| No. | Name | Lenght, mm | BALTIC LT | | |
|---------------|--|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | | 6m ² | 12m ² | 2m extension |
| No. 1 | Short arch (top) | 1820 mm | 3 | 5 | 2 |
| No. 2 | Side arch (left, right on top) | 1200 mm | 6 | 10 | 4 |
| No. 3 | Side lower arch stand (left, right) | 1235 mm | 6 | 10 | 4 |
| No. 4 | Fixture to the ground | 200 mm | 10 | 14 | 4 |
| No. 5 | Reinforcement in the front and at the end at the bottom of sides | 925 mm | 4 | 4 | |
| No. 6 | Reinforcement of arches - crossbars | 2030 mm | 5 | 10 | 5 |
| No. 7 | Reinforcement profile | 1469 mm | 2 | 6 | 4 |
| No. 8 | Doors-windows stand | 2270 mm | 4 | 4 | |
| No. 9 | Side reinforcements of the front-rear part | 900 mm | 4 | 4 | |
| No. 10 | Transverse stand of doors-windows | 985 mm | 5 | 5 | |
| No. 11 | Reinforcement between side arches at the bottom | 945 mm | 4 | 8 | 4 |
| No. 12 | Screws M5-12 with inlet capping | I-12mm | 294 | 354 | 62 |
| No. 13 | Screws M5-40 | I-40 mm | 112 | 140 | 26 |
| No. 14 | Screws M5-16 for polycarbonate fixation to plates and angles | I-16mm | 10 | 10 | |
| No. 15 | Screws M5 | | 416 | 504 | 88 |
| No. 16 | Interim transparent | | 120 | 144 | 24 |
| No. 17 | Handle | | 3 | 3 | |
| No. 18 | Fixation angles of polycarbonate and stands | | 22 | 22 | |
| No. 19 | Protective sealing tape of plates for doors and ends | m | 16 | 16 | |
| DOOR - WINDOW | | | | | |
| DOOR NR.1 | Part of the door with loop | 930 mm | 3 | 3 | |
| DOOR NR.2 | Part of the door with handle | 930 mm | 3 | 3 | |
| DOOR NR.3 | Bottom/top part of the door (horizontal part) | 885 mm | 9 | 9 | |

Dimensions of polycarbonate

| | Width x Height | 6m ² | 12m ² | 2m extension | Notes |
|---|----------------|-----------------|------------------|--------------|---|
| 1; 2; 3; 4 Side parts | 1050x2000 | 4 | 4 | | <p>CUTTING OF SHEETS DEPENDS ON THE PACKAGING!!!</p> <p>If you have received only large 2,10x6,00 m sheets (6 m² – 2 units; 12 m² – 3 units and etc.), all these details are cut out of 2,10x6,00 m 1 sheet in accordance with the scheme.</p> |
| 5 Top part of the doors | 1050x990 | 1 | 1 | | |
| 6 The bottom part of the doors | 1050x940 | 1 | 1 | | |
| 7 Window | 1050x990 | 1 | 1 | | |
| 8 The bottom of the window | 1050x940 | 1 | 1 | | |
| 9 Top polycarbonate of the window of the doors | 1050x170 | 2 | 2 | | |
| 10 Top part | 2100x6000 | 1 | 2 | 1 | |

Polycarbonate cutting

Do not mix polycarbonate sides! Fix the set side on the outside, which has a protective layer against UV rays. The protective layer against UV rays is coated with a tape with notes or other specified information, the other side (covered on the inside) is covered by protective transportation film. If necessary, it is recommended to cut sheets with electric circular saw, hand saw with fine teeth or sharp knife. Prior to installation, be sure to remove all tapes! **WHEN CUTTING BE SURE TO WEAR GLOVES!**

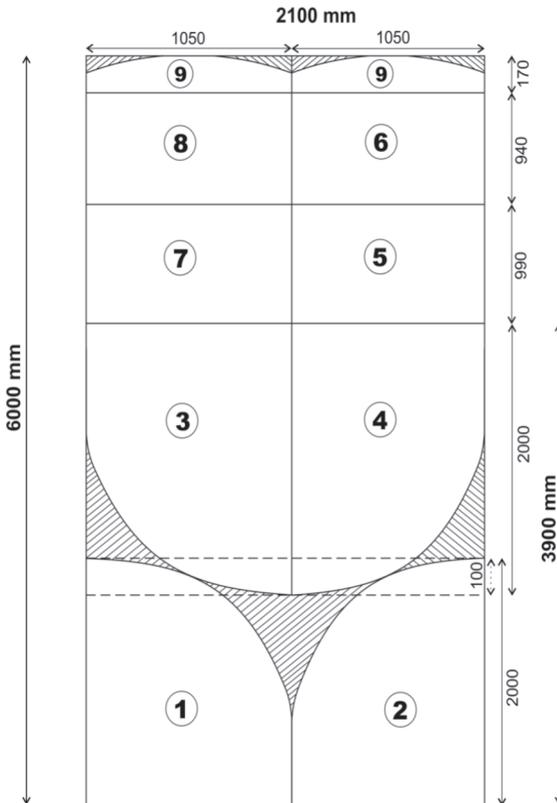

- 1-; -2-; Side parts
- 3-; -4-; Side parts
- 5- Doors (top part)
- 6- Doors (the bottom part)
- 7- Window
- 8- The bottom of the window
- 9- Top polycarbonate of the window of the doors

If you have received large sheets 2,10x6,00 m and additionally 1,05x2,00 m, in such case there is no need to cut large sheets according the provided scheme. Large sheets of 2,10x6,00 m are used for roof and small sheets of 1,05x2,00 m are used for ends, doors and windows. Follow the dimensions provided in the table of polycarbonate dimensions.

Installation procedure:

1. Assembly of front and rear parts of a greenhouse. Assembly of arches. The most convenient way to assemble front and rear arch by laying them on the ground. Attach fixtures to the ground (NR.4) to the lower parts of side lower arch stands (NR. 3), and to the top parts – side arches (NR. 2) from both sides, and on the top in the middle section to side arches – short top arch (NR. 1) with screws M5-12 (12) and screws (15). **VIEW FIGURE 1**

2. With screws M5-12 (12) and screws (15) attach fixation angles of stands (18) to the assembled arches. **VIEW FIGURE 2**

3. To the overhead fixation angles of stands (18) screw on doors-windows stand (NR. 8) with screws M5-12 (12) and screws (15). To the lower parts of windows stands of the bottom door (NR. 8) screw on fixtures to the ground (NR.4) with screws M5-12 (12) and screws (15). **VIEW FIGURE 3**

4. Assembly of the front part of a greenhouse. Screw on doors-windows transverse stands (NR. 8) with screws M5-12 (12) and screws (15) between doors-windows stand (NR. 8). At the sides of doors-windows stand (NR. 8) screw on side reinforcements of the front-rear part (NR. 9) and reinforcements at the bottom of sides (NR. 5) with screws M5-12 (12) and screws (15).

NOTE. The lower doors-windows transverse stand (NR. 8) is fixed one hole below than fixtures at the bottom of sides and holds only one screw M5-12 and screw (15). VIEW FIGURE 4

To the arch according to the provided drawing (5) fix reinforcement of arches – stands (NR.6) and reinforcement between side arches at the bottom (NR. 11) with screws M5-12 (12) and screws (15). **VIEW FIGURE 5**

Starting from the bottom, fix the second arch to reinforcement of side arches (NR. 11) and reinforcement of arches – crossbars (NR. 6) with screws M5-12 (12) and screws (15), which can be assembled by parts, screwing to the current frame, or by screwing in advance assembled arch (sequence in paragraph Nr. 1). The assembled fragment from two arches with fixtures raise from the ground and put up vertically. **VIEW FIGURE 6**

5. Assembly of the rear part of a greenhouse. Screw on transverse stand of doors-windows (NR. 10) with screws M5-12 (12) and screws (15) between doors-windows stand (NR. 8). At the sides of doors-windows stands (NR. 8) screw on with screws M5-12 (12) and screws (15) side reinforcements of the front-rear part (NR. 9) and reinforcements at the bottom of sides (NR. 5). **VIEW FIGURE 7.**

To the arch according to the presented drawing (5) screw on with screws M5-12 (12) and screws (15) reinforcements of arches – crossbars (NR. 6) and reinforcements between side arches at the bottom (NR. 11). **VIEW FIGURE 8.**

Starting from the bottom, fix the second arch to reinforcement of side arches (NR. 11) and reinforcement of arches – crossbars (NR. 6) with screws M5-12 (12) and screws (15),

which can be assembled by parts, screwing to the current frame, or by screwing in advance assembled arch (sequence in paragraph Nr. 1). The assembled fragment from two arches with fixtures raise from the ground and put up vertically. **VIEW FIGURE 9.**

6. The assembled front and rear parts connect together uniting one with another through reinforcement of arches – crossbars (NR. 6). Insert the last fifth arch, which can be assembled in parts, tightening to the existing carcass, or by screwing in advance assembled arch (sequence in paragraph Nr. 1). The arch and fixtures are collated and fixed with screws M5-12 (12) and screws (15) through all three parts. **VIEW FIGURE 10.** For greater than 12m² (4 meters) greenhouse BALTIC LT greenhouse extension kits are used, each of which is equal to 2 meters.

If the length of a greenhouse is 6 meters – than a greenhouse is connected as follows: 4m + 2m extension.

If the length of a greenhouse is 8 meters – than a greenhouse is connected as follows: 4m + 2m extension + 2m extension.

If the length of a greenhouse is 10 meters – than a greenhouse is connected as follows: 4m + 2m extension + 2m extension + 2m extension. And etc. **VIEW extension drawing (p.43).**

7. Installation of greenhouse fixtures. Reinforcement profiles (NR. 7) are inserted in each inner arch on the left and right sides. They are fixed at the bottom with screws M5-12 (12) and screws (15) through all three parts, – and at the top with M5-12 (12) and screws (15). **VIEW FIGURE 11.**

8. Fixation angles of polycarbonate (18) are screwed on to rear parts of reinforcement of arches – crossbars (NR. 6) at the front and end. **VIEW FIGURE 12.**

9. Excavate pits (25 cm in diameter, 40 cm of deepness) for embedding of side lower arch stands (NR. 3) over the entire ground perimeter. Place the collected greenhouse carcass into the excavated pits, measure the diagonal with a rope (diagonals should be equal), check the camber of side arches (they have to be vertical) and tighten the carcass of a greenhouse.

10. After assembling the carcass part of a greenhouse, cut the polycarbonate according to the provided dimensions and attach it to the carcass. Fix cut polycarbonate sheets (polycarbonate cutting scheme -1-, -2-, -3-, -4-, -8-, -9-) at designated areas to corners of polycarbonate and stand reinforcement with screws M5-20 (14), screws M5 (15) and interims (16). To doors-windows stand and crossbar (NR. 8, NR.10) as well as to side reinforcements of the front-rear part (NR. 9 and NR. 5) with screws M5-40 (13), screws M5 (15) and interims (16). **NOTE: if side parts of the polycarbonate protrude above the carcass part of arches, align them by cutting equally.**

NOTE: POLYCARBONATE SHEETS ARE LAID WITH UV PROCESSED SIDE TO THE SUN (THE PROTECTIVE TAPE WITH AN INSCRIPTION OUTSIDE). IT IS IMPORTANT TO REMOVE POLYCARBONATE PROTECTIVE TAPES FROM BOTH SIDES PRIOR TO INSTALLATION ON THE CARCASS. IT IS IMPORTANT NOT TO MIX WHICH SIDE IS PROCESSED WITH UV PROTECTIVE LAYER. VIEW FIGURE 13-14.

11. Put on an aluminum foil (19) on the open ends of the channel-polycarbonate on the top of side sheet of polycarbonate and only after it put on the top polycarbonate part (10 – 2100x6000 mm). **VIEW FIGURE 15.**

12. Upper-solid polycarbonate sheets -10- place from a bottom to the top, starting from one side. The polycarbonate is fixed with screws M5-40 (13), screws (15) and interims (16). One arch band has 4 (four) marked fixation points. Please fix EXACTLY only at designated fixation points. The other side has to be fixed from the top to bottom at designated and marked 4 (four) fixation points. If the solid sheet of the polycarbonate is too long, cut it so it would equally touch the bottom of reinforcement between the side arches (NR. 11). The next top-solid -10- polycarbonate sheet change on already attached sheet and tighten in the same principle ONLY at designated areas. At the front and at the end polycarbonate sheets has to protrude for 5-7 cm. **VIEW FIGURE 16.**

13. Assembly of doors-windows. All the parts presented in set of doors part connect into a square (DOORS NR. 1, DOORS NR. 2, DOORS NR. 3) by screws M5-12 (12) and screws M5 (15). **VIEW FIGURE 17.**

14. Part of the doors with loops (DOORS NR. 2) screw on to doors-windows stand (NR. 8) with screws M5-12 (12) and screws M5 (15) (Fig. 23).

NOTE: Doors are attached to doors stands when doors are fully opened and loop stretched out into the outside of a hole, through the canal polycarbonate. VIEW FIGURE 18.

15. According to the polycarbonate cutting scheme cut the polycarbonate (-5-; -6-; -7-). Cut polycarbonate parts of the window of doors put on ONLY when loops of doors are fixed to the carcass. Polycarbonate sheets of doors-window are fixed to the frame of doors-window with screws M5-40 (13) and screws M5 (15) and interims (16). The upper ends of the polycarbonate of doors-window seal with a protective sheet tape (19). Connect handles (17) already at the prepared doors-window areas. **VIEW FIGURE 19.**

Lugupeetud kliendid!

Kui olete otsustanud soetada endale käesoleva kasvuhoone, olete Te saanud suurima hoolega valmistatud toote, mille karkass on toodetud spetsiaalsest 1mm paksusest tsingitud metallprofiilist ja on erakordselt tugev. Tänu lihtsale konstruktsioonile ei ole kasvuhoone kokkupanemine keeruline. Erinevate lisade paljusus annab Teile vabaduse viia ellu enda ideid. Soovime Teile palju rõõmu ja edu seoses meie poolt toodetud kasvuhoone soetamisega.

Tähelepanu!

Kasvuhoone karkassi kokkupanemisel ja töötades soonelise polükarbonaadiga kandke alati kaitsekindaid.

Kasvuhoone kokkupanemiseks läheb tarvis järgmisi tööriistaid:

- 8 mm diameetriga kuuskant mutrivõtit või lahtise otsaga mutrivõtit.
- Ristpea kruvikeerajat või akukruvikeerajat.
- Labidat aukude kaevamiseks.
- Loodi – tasapindade loodimiseks.
- Köit diagonaali mõõtmiseks.
- Nuga polükarbonaadi lehtede lõikamiseks.

Kui see on kohustuslik, pidage kinni kohalikest ehitusjuhistest. Tugeva tuule või tormi tõusmisel pange kinni aknad ja ukсед.

Enne kasvuhoone kokkupanemise alustamist tuleks vähemalt ühe korra lugeda läbi kogu juhise ja tutvuda eraldiolevate seksioonide ja profiilidega. See on Teie oluline abivahend. Vastavalt detailikirjeldusele kontrollige komplekti sisu. Seejärel sorteerige profiilid ja pange need eraldi. Kasvuhoone kokkupanemise ajal soovitame kinnitada kruvid esialgu käsitsi ja mitte tugevalt, et vajadusel saaksite vabalt liigutada profiile. Kokkupandud kasvuhoone karkass loodige loodiga ja seejärel keerake kruvid kõvasti kinni.

Jätame endale õiguse viia sisse tehnika arenguga seotud muudatusi ja täiustusi, seepärast võib ilmnedu kirjelduste ja illustratsioonide lahkkelisid.

Detailide nimekiri

| Nr. | Nimetus | Pikkus, mm | BALTIC LT | | |
|----------|---|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| | | | 6m ² | 12m ² | 2m pikendus |
| NR. 1 | Lühike võlv (ülaosa) | 1820 mm | 3 | 5 | 2 |
| NR. 2 | Külgmine võlv (vasak, parem, ülemine) | 1200 mm | 6 | 10 | 4 |
| NR. 3 | Külgmine alumine võlvi tugipost (vasak, parem) | 1235 mm | 6 | 10 | 4 |
| NR. 4 | Kinnitused maa sisse kinnitamiseks | 200 mm | 10 | 14 | 4 |
| NR. 5 | Tugevdus ees taga all külgedel | 925 mm | 4 | 4 | |
| NR. 6 | Võlvide tugevdus - põikipulgad | 2030 mm | 5 | 10 | 5 |
| NR. 7 | Tugevdusprofiil | 1469 mm | 2 | 6 | 4 |
| NR. 8 | Ukseana tugipost | 2270 mm | 4 | 4 | |
| NR. 9 | Eesmine - tagumise osa külgmised tugevdused | 900 mm | 4 | 4 | |
| NR. 10 | Ukseakna tugipost | 985 mm | 5 | 5 | |
| NR. 11 | Tugevdus külgmiste võlvide vahel, all | 945 mm | 4 | 8 | 4 |
| NR. 12 | Kruvid M5-12 sisselastava peaga | I-12mm | 294 | 354 | 62 |
| NR. 13 | Kruvid M5-40 | I-40 mm | 112 | 140 | 26 |
| NR. 14 | Kruvid M5-16 polükarbonaadi kinnitamiseks plaatide ja nurkade külge | I-16 mm | 10 | 10 | |
| NR. 15 | Kruvid M5 | | 416 | 504 | 88 |
| NR. 16 | Läbipaistvad tihendid | | 120 | 144 | 24 |
| NR. 17 | Käepide | | 3 | 3 | |
| NR. 18 | Polükarbonaadi ja tugipostide kinnitamise nurgad | | 22 | 22 | |
| NR. 19 | Tavagara uste ja otste plaatide tihendamise teip | m | 16 | 16 | |
| UKS-AKEN | | | | | |
| UKS NR.1 | Ukse osa hingedega | 930 mm | 3 | 3 | |
| UKS NR.2 | Ukse eosa käepidemega | 930 mm | 3 | 3 | |
| UKS NR.3 | Ukse alumine/ülemine osa (horisontaalne osa) | 885 mm | 9 | 9 | |


Polükarbonaadi mõõtmed

| | | 6 m2 | 12 m2 | 2m pikendus | Märkused |
|--------------------------------------|-----------|------|-------|-------------|--|
| 1; 2; 3; 4 Küljeosad | 1050x2000 | 4 | 4 | | <p>LENTEDE LÕIKUMINE SÕLTUB KOMPLEKTIST!!!</p> <p>Kui olete saanud ainult suured 2,10x6,00m lehed (6m2-2 tk; 12m2-3tk jne), kõik need detailid on lõigutavad 2,10x6,00m lehest vastavalt esitatud skeemile.</p> |
| 5 Ülemine ikse osa | 1050x990 | 1 | 1 | | |
| 6 Alumine ukse osa | 1050x940 | 1 | 1 | | |
| 7 Aken | 1050x990 | 1 | 1 | | |
| 8 Akna alaosa | 1050x940 | 1 | 1 | | |
| 9 Ülemine ükse akna polükarbonaat | 1050x170 | 2 | 2 | | |
| 10 Ülemine osa | 2100x6000 | 1 | 2 | 1 | |

Polükarbonaadi lõikumise skeem

Ärge ajage segamini polükarbonaadi pooli! Kinnitage määratud kül, millel on kaitsekiht UV kiirte eest, väljapoole. Kaitsekiht UV kiirte eest on kaetud kirjadega kilega, teine pool (kaetav sisse) on kaetud läbipaistva kilega. Kui on vajadus lehti lõigata, on soovitatav seda teha elektri ketaslõikuriga, väikeste hammastega käsisaega, terava noaga. Enne monteerimist tuleb kindlasti eemaldada kiled! **LÕIKUMISEL TULEB KINDLASTI KANDA KINDAID!**

- 1;-2;-3;-4; Küljeosad
- 5- Uks (ülemine osa)
- 6- Uks (alumine osa)
- 7- Aken
- 8- Akna alumine osa
- 9- Ülemine ukseakna polükarbonaat

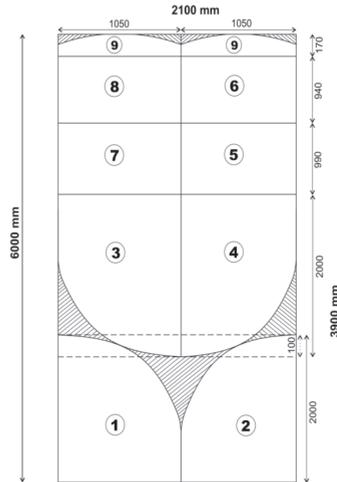

Kui olete saanud suured lehed 2,10x6,00m ja täiendavalt 1,05x2,00m, siis sellisel juhul ei ole suuri lehti esitatud skeemi järgi lõikud vaja. Suured lehed 2,10x6,00m on kasutatavad katuse jaoks, 1,05x2,00m mõõtudega lehed on aga kasutatavad otste, ukse ja akna jaoks. Juhenduge mõõtetest, mis on esitatud polükarbonaadi mõõtmete tabelis.

Mõõtmise käik:

1. Kasvuhoone esi- ja tagaosade kokkupanemine.
Võlvide kokkupanemine. Kõige mugavam on esi- ja tagavõlv panna kokku, pannes see maha pikali. Külgmiste alumiste võlvi tugipostide (NR. 3) alumiste osade külge ühendage kinnitused nii, et need jääks maa sisse (NR. 4), ülemiste osade juures – külgmiste kaared (NR. 2) mõlemalt poolt, üleval aga keskosas mõlemalt poolt, üleval keskosas keskmiste võlvide juures – lühikese ülemise võlvi ühendage (NR. 1) kruvide M5-12 (12) ja mutritega (15). **VAADATA 1. joonist**
2. Kokkupandud võlvide külge kinnitage kruvide M5-12 (12) ja mutritega (15) tugipostide kinnitamise nurgad (18). **VAADATA 2. joonist**
3. Üleval olevate tugipostide kinnitamise nurkade (18) külge kinnitame kruvide M5-12 (12) ja mutritega (15) ukseakna tugipostid (NR. 8). Alumise ukseakna tugipostide (NR. 8) alumiste osade tugevdused kinnitame kruvide M5-12 (12) ja mutritega (15) nii, et need jäävad maa sisse (NR. 4). **VAADATA 3. joonist**
4. Kasvuhoone esiosa kokkupanemine.
Ukseakna tugipostide (NR. 8) vahele kinnitame kruvide M5-12 (12) ja mutritega (15) ukseakna diagonaalsed tugiliistud (NR. 10). Ukseakna tugipostide (NR. 8) külgedele kinnitame kruvide M5-12 (12) ja mutritega (15) esi- ja tagaosade külgmiste kinnitused (NR. 9) ning alumise osa külgmiste kinnitused (NR. 5).

MÄRKUS. Alumine ukseakna diagonaalne tugiliist on kinnitavat läbi ühe augu madalamalt kui kinnitused all külgedes ja püsivad ainult 1 kruvi M5-12 (12) ja mutriga (15). **VAADATA 4. joonist**

Vastavalt esitatud joonisele (5) kinnitame võlvi külge kruvide M5-12 (12) ja mutritega (15) võlvide kinnitused – diagonaallistud (NR. 6) ja tugevdused külgmiste võlvide allosas (NR. 11). **VAADATA 5. Joonist**

Alustades alt kinnitame kruvide M5-12 (12) ja mutritega (15) külgmiste võlvikinnituste (NR. 11) ja võlvide diagonaalsete kinnituste külge (NR. 6) teise võlvi, mida saab panna kokku osade kaupa, kinnitades olemasoleva karkassi külge. Samuti võib kinnitada ka eelnevalt kokkupandud võlvi (järjekorra kord on samasugune, nagu punktis nr. 1). Kahest võlvist ja kinnitustest koosneva kokkupandud fragmendi tõstame maast ülesse ja paneme püstiasendisse seisma. **VAADATA 6. joonist**

5. Kasvuhoone tagumise osa kokkupanemine.

Ukseakna tugipostide vahele (NR. 8) kinnitame kruvide M5-12 (12) ja mutritega (15) ukseakna diagonaalsed tugiliistud (NR. 10). Ukseakna tugipostide (NR. 8) külgedele kinnitame kruvide M5-12 (12) ja mutritega (15) esi- ja tagaosas küljekinnitused (NR. 9) ning kinnitused külgedele alumiste osade külge (NR. 5). **VAADATA 7. joonist**

Võlvi külge kinnitame vastavalt esitatud joonisele (5) kruvide M5-12 (12) ja mutritega (15) võlvide diagonaalsed tugevdused (NR. 6) ja tugevdused, mis asuvad külgmiste võlvide alumises (NR. 11) **VAADATA 8. Joonist**

Alustades alt kinnitame võlvide külgmiste võlvitugevduste külge (NR. 11) ja võlvide diagonaalsete tugevduste külge (NR. 6) kruvide M5-12 (12) ja mutritega (15) teise võlvi, mida saab kokku panna osade kaupa, kinnitades see olemasoleva karkassi külge või võib kinnitada eelnevalt kokkupandud võlvi (järjekord on äratoodud punktis nr. 1). Kokkupandud fragmendi kahest võlvist koos ühendustega tõstame maast ülesse ja paneme püsti seisma.

VAADATA 9. Joonist

6. Kokkupandud esi- ja tagaosad ühendame pannes üksteise vastu võlvide läbi võlvide diagonaalsete kinnituste (NR. 6). Kinnitame viimase viienda võlvi, mida saab panna osadest kokku, ühendades selle olemasoleva karkassi külge. Samuti võib ühendada eelnevalt kokkupandud võlvi

(järjekord on äratoodud punktis nr. 1). Võlv ja kinnitused on kõrvutatavad ja kinnitatavad kruvide

M5-12 (12) ja mutritega (15) läbi kõigi 3 detaili. **VAADATA 10. Joonist**

Suurema kui 12 m² (4 meetrise) kasvuhoone BALTIC LT jaoks on kasutatavad kasvuhoone pikendamise komplektid, mis on kõik 2 meetri pikkused.

Kui kasvuhoone pikkus on 6 m – on kasvuhoone ühendatav nii: 4 m + 2 m pikendus.

Kui kasvuhoone pikkus on 8 m – on kasvuhoone ühendatav nii: 4 m + 2 m pikendus + 2 m pikendus.

Kui kasvuhoone pikkus on 10 m – on kasvuhoone ühendatav nii: 4 m + 2 m pikendus + 2 m

pikendus + 2 m pikendus. Ir t.t. **VAADATA** pikendamise joonist (29 lk.)

7. Kasvuhoone toetuste monteerimine. Igasse sisemisse võlvi vasakule ja paremale poole on paigaldatavad toetusprofiilid

(NR. 7). Alla on kinnitatavad kruvide M5-40 (13) ja

Mutritega (15) läbi kõigi 3 detaili, üleval aga kruvide M5-12 (12) ja mutritega (15). **VAADATA 11. Joonist**

8. Võlvide diagonaalikinnituste otstesse (NR. 6) ees ja taga on kinnitavad polükarbonaadi kinnitused (18). **VAADATA 12. Joonist**

9. Kaevake augud (25 cm diameetrised, 40 cm sügavused) külgmise – alumise tugiposti (NR. 3) sissekaevamiseks, kogu aluse perimeetri ulatuses. Paigaldage kokkupandud kasvuhoonekarkass kaevatud aukudesse, käega mõõtke diagonaal (diagonaalid peavad olema sirged), kontrollige äärmiste võlvide kaldeid (need peavad olema vertikaalsed) ja pingutage kasvuhoone karkass.

10. Peale kasvuhoone karkassiosa kokkupanemist lõigake esitatud mõõtmete järgi välja polükarbonaat ja kinnitage see karkassi külge. Väljalõigatud polükarbonaadi lehed (polükarbonaadi lõikamise skeem -1-; -2-; -3-; -4-; -8-; -9-) – kinnitage selleks ettenähtud kohtades polükarbonaadi ja tugipostide kinnitamise nurkades (18) kruvide M5-20 (14), mutrite M5 (15) ja tihenditega (16), ukseakna tugiposti ja diagonaalliistu juures (NR. 8; NR. 10) ja esi- tagaosa küljekinnituste juures (NR. 9 ir NR. 5) kruvide M5-40 (13), mutrite M5 (15) ja tihenditega (16).

MÄRKUS: Kui külgmised polükarbonaadi osad on väljaulatuvad üle võlvide karkassiosa, siis tasandage need lõigates sirgelt.

MÄRKUS: POLÜKARBONAADI LEHED ON LIIMITAVAD UV TÖÖDELDUD POOLEGA PÄIKESE POOLE (KAITSEKILE KIRJADEGA VÄLJAPOOLE). ENNE KARKASSILE MONTEERIMIST ON KOHUSTUSLIK REBIDA MÖLEMALT POOLT ÄRA POLÜKARBONAADI KAITSEKILED. OLULINE ON MITTE AJADA SEGAMINI, KUMB POOL ON TÖÖDELDUD UV KAITSEKIHIGA. **VAADATA 13.-14. joonist**

11. Pange lahtised alumiiniumfooliumiga kaetud soontega polükarbonaadi otsad (19) polükarbonaadi külgmiste lehtede peale ja alles siis paigaldage ülemine polükarbonaadist osa

(10 – 2100x6000 mm). **VAADATA 15. joonist**

12. Pealmised pidevad polükarbonaadi lehed -10- paigaldage liikudes alt ülesse, alustades ühelt poolt. Polükarbonaat on kinnitav kruvide M5-40 (13), mutrite (15) ja tihenditega (16). Ühel võlvi joonel on märgitud 4 (neli) kinnituspunkti. Kinnitada TÄPSELT ainult äranäidatud kinnituspunktides. Teine külg kinnitada liikudes ülevalt alla selleks ettenähtud ja märgitud kohtades 4 (neljas) kinnituspunktis. Kui polükarbonaadi pidev leht on liiga pikk, lõigake lühemaks, et see ühtlaselt paigutuks kuni kinnituseni küljevõlvide vahele (NR. 11) nende alaosas. Järgmise ülemine-pidev -10- polükarbonaadileht kinnitage juba olemasolevale lehele samuti ainult selleks ettenähtud kohtades samal põhimõttel. Ees ja taga peavad polükarbonaadilehed välja ulatuma 5-7 cm.

MÄRKUS: POLÜKARBONAADILEHED ON LIIMITAVAD UV TÖÖDELDUD POOLEGA PÄIKESE POOLE (KIRJADEGA KAITSEKIHT SISSEPOOLE). ENNE KARKASSILE MONTEERIMIST TULEB KINDLASTI EEMALDADA MÖLEMALT POOLT POLÜKARBONAADI KAITSEKILED. OLULINE ON MITTE AJADA SEGAMINI KUMB POOL ON TÖÖDELDUD UV KAITSEKIHIGA. **VAADATA 16. joonist**

13. Ukseakna kokkupanemine. Kõik ukseosa komplektis olevad osad ühendage ruuduks (UKS NR. 1; UKS NR. 2; UKS NR. 3) kruvide M5-12 (12) ja mutritega M5 (15). **VAADATA 17. joonist**

14. Hingedega ukseosa (UKS NR. 2) kinnitage ukseakna tugiposti (NR.8) külge kruvide M5-12 (12) ja mutritega M5 (15) (23 pilt). MÄRKUS:

Uks on ukse tugiposti külge kinnitav täielikult avatuna ja hing täielikult pingutatuna avast väljapoole läbi soonelise polükarbonaadi. **VAADATA 18. joonist**

15. Vastavalt esitatud polükarbonaadi lõikamisskeemile lõigake polükarbonaat välja (-5;-6;-7-).

Väljalõigatud ukseakna polükarbonaadist osad pange AINULT kinnitades uksehinged karkassi külge.

Ukseakna polükarbonaadi plaadid on ukseakna raami külge kinnitatavad kruvide M5-40 (13), mutrite M5 (15) ja tihenditega (16). Ukseakna ülemised polükarbonaadi otsad tihendage plaatide kaitseteibiga(19).

Ühendage käepidemed (17) juba ettevalmistatud ukseakna kohtadesse. **VAADATA 19. joonist**

Sehr geehrte Kunden!

Sobald Sie sich für das Gewächshaus entschieden haben, haben Sie das Produkt erhalten, das mit größtem Sorgfalt hergestellt wurde und eine Karkasse hat, die aus speziellen verzinkten Metallprofilen mit einer Dicke von 1 mm besteht, folglich insbesondere feste ist.

Durch seine einfache Konstruktion lässt sich das Gewächshaus leicht zu montieren.

Eine Menge von Zubehör gibt Ihnen die Freiheit, Ihre Ideen in die Praxis umzusetzen.

Wir behalten uns das Recht vor, die Änderungen und Verbesserungen in Bezug auf technische Fortschritte vorzunehmen, die zu Abweichungen in Beschreibungen und Abbildungen führen können.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg bei der Anschaffung unseres Gewächshauses!

Achtung!

Tragen Sie immer die Schutzhandschuhe, wenn Sie das Gewächshaus zusammenbauen und mit den Stegplatten aus Polycarbonat arbeiten.

Sie benötigen solche Werkzeuge, um das Gewächshaus zusammenzusetzen:

- Sechskantschraubenschlüssel oder Gabelschraubenschlüssel mit dem Diameter von 8 mm
- Schraubendreher mit Querspitze oder Akku-Schraubendreher
- Schaufel zur Grabung der Erdgruben
- Wasserwaage zur Messung der Ebenheit
- Seil zur Diagonalmessung
- Messer zum Schneiden von Polycarbonatplatten

Befolgen Sie gegebenenfalls die örtlichen Bauvorschriften.

Fenster und Türen bei starkem Wind oder Sturm schließen!

Sie sollten auf jeden Fall mindestens einmal die gesamte Anleitung lesen und unbedingt mit den einzelnen Elementen und Profilen vertraut machen, bevor Sie mit der Montage des Gewächshauses beginnen. Es ist ein wichtiges Hilfsmittel für Sie.

Überprüfen Sie den Lieferinhalt gemäß der Teileliste. Sortieren Sie dann die Profile und platzieren Sie sie abgesondert.

Bei der Montage des Gewächshauses empfehlen wir, die Schrauben zunächst locker von Hand festzuziehen, damit Sie die Profile bei Bedarf frei bewegen können. Richten Sie die zusammengebaute Karkasse des Gewächshauses zuerst mit einer Wasserwaage aus und ziehen Sie dann die Schrauben fest an.

Teilleiste

| Nr. | Bezeichnung | Länge, mm | BALTIC LT | | |
|-----------------------------|---|--------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | | 6m ² | 12m ² | Verlängerung 2m |
| NR. 1 | Kurzer Bogen (oben) | 1820 mm | 3 | 5 | 2 |
| NR. 2 | Seitenbogen (links, rechts, oben) | 1200 mm | 6 | 10 | 4 |
| NR. 3 | Seitliche untere Bogenstrebe (links, rechts) | 1235 mm | 6 | 10 | 4 |
| NR. 4 | Befestigung am Boden | 200 mm | 10 | 14 | 4 |
| NR. 5 | Vordere und hintere untere seitliche Verstärkungen | 925 mm | 4 | 4 | |
| NR. 6 | Bogenverstärkungslatte | 2030 mm | 5 | 10 | 5 |
| NR. 7 | Verstärkungsprofil | 1469 mm | 2 | 6 | 4 |
| NR. 8 | Tür- und Fensterkombinationsstrebe | 2270 mm | 4 | 4 | |
| NR. 9 | Seitenverstärkungen der vorderen und hinteren Teile | 900 mm | 4 | 4 | |
| NR. 10 | Tür- und Fensterkombinationsquerstange | 985 mm | 5 | 5 | |
| NR. 11 | Untere Verstärkung zwischen den Seitenbögen | 945 mm | 4 | 8 | 4 |
| NR. 12 | Schrauben M5-12 mit versenktem Kopf | I-12mm | 294 | 354 | 62 |
| NR. 13 | Schrauben M5-40 | I-40 mm | 112 | 140 | 26 |
| NR. 14 | Schrauben M5-16 zur Befestigung von Polycarbonat an Plättchen und Ecken | I-16mm | 10 | 10 | |
| NR. 15 | Muttern M5 | | 416 | 504 | 88 |
| NR. 16 | Transparente Unterlegscheibe | | 120 | 144 | 24 |
| NR. 17 | Griffchen | | 3 | 3 | |
| NR. 18 | Montageecken für Polycarbonat und Streben | | 22 | 22 | |
| NR. 19 | Klebeband für Türen und Enden | m | 16 | 16 | |
| Tür- und Fensterkombination | | | | | |
| Tür NR.1 | Türteil mit Scharnieren | 930 mm | 3 | 3 | |
| Tür NR.2 | Türteil mit Griff | 930 mm | 3 | 3 | |
| Tür NR.3 | Untere / obere Türteile (horizontaler Teil) | 885 mm | 9 | 9 | |

Abmessungen von Polycarbonat


| | Höhe / Breite | 6 m ² | 12 m ² | Verlängerung von 2m | Bemerkungen |
|--|---------------|------------------|-------------------|---------------------|---|
| 1; 2; 3; 4 Seitenteile | 1050x2000 | 4 | 4 | | <p style="color: red; text-align: center;">SCHNEIDEN DER PLATTEN HÄNGT VON DER KOMPLETTIERUNG AB!!!</p> <p>Wenn Sie nur große Platten mit Abmessungen 2,10 x 6,00m erhalten haben (für 6m² - 2 Stücke; für 12m² - 3 Stücke), sollten alle diese Details aus einem einzigen Blatt mit Abmessungen 2,10 x 6,00m gemäß dem bereitgestellten Schema geschnitten werden.</p> |
| 5 Oberteil der Tür | 1050x990 | 1 | 1 | | |
| 6 Unterteil der Tür | 1050x940 | 1 | 1 | | |
| 7 Fenster | 1050x990 | 1 | 1 | | |
| 8 Unterteil des Fensters | 1050x940 | 1 | 1 | | |
| 9 Polycarbonat des Oberteils der Tür- und Fensterkombination | 1050x170 | 2 | 2 | | |
| 10 Oberteil | 2100x6000 | 1 | 2 | 1 | |

Wenn Sie große Blätter mit Abmessungen 2,10 x 6,00 m und zusätzlich die Blätter mit Abmessungen 1,05 x 2,00 erhalten haben, müssen Sie keine großen Blätter gemäß dem bereitgestellten Schema schneiden.

Für das Dach sollten die großen Blätter mit Abmessungen 2,10 x 6,00 m und für Enden, Türen und Fenster die Blätter mit Abmessungen 1,05 x 2,00 m verwendet werden. Befolgen Sie die Abmessungen, die in der Tabelle der Polycarbonatabmessungen angegeben sind.

Polycarbonat-Schneidschema aus dem Blatt von 2,10 x 6,00 m:

- 1- -2- -3- -4- Seitenteile
- 5- Tür (Oberteil)
- 6- Tür (Unterteil)
- 7- Fenster
- 8- Unterteil des Fensters
- 9- Polycarbonat des Oberteils der Tür- und Fensterkombination

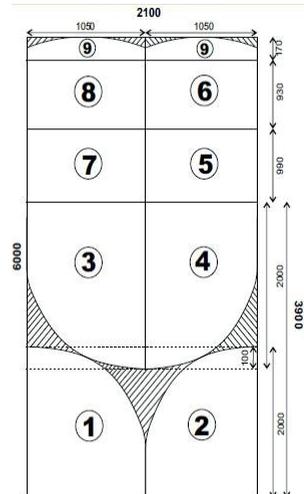

BEMERKUNG:

Wenn Sie große Blätter mit Abmessungen 2,10 x 6,00 m und zusätzlich die Blätter mit Abmessungen 1,05 x 2,00 erhalten haben, müssen Sie keine großen Blätter gemäß dem bereitgestellten Schema schneiden.

Für das Dach sollten die großen Blätter mit Abmessungen 2,10 x 6,00 m und für Enden, Türen und Fenster die Blätter mit Abmessungen 1,05 x 2,00 m verwendet werden. Befolgen Sie die Abmessungen, die in der Tabelle der Polycarbonatabmessungen angegeben sind.

Verlauf der Montage

1. Montage der vorderen und hinteren Teile des Gewächshauses.

Montage der Bögen. Am bequemsten ist es, die am Boden liegenden vorderen und hinteren Bögen zu montieren. Verbinden Sie die Befestigungen am Boden (Nummer 4) mit den Schrauben M5-12 (12) und Muttern (15) mit den Unterteilen der seitlichen unteren Bögenstreben (Nummer 3), gleichfalls die Oberteile mit den Seitenbögen. Danach befestigen Sie den kurzen oberen Bogen an den Seitenbögen im oberen Mittelteil. **Zeichnung 1**

2. Befestigen Sie die Montagewinkel (18) mit den Schrauben M5-12 (12) und Muttern (15) an den montierten Bögen. **Zeichnung g 2**

3. Schrauben Sie die Tür- und Fensterkombinationsstreben (Nummer 8) mit den Schrauben M5-12 (12) und Muttern (15) an die oberen Strebenmontageecken. Schrauben Sie die Befestigungen am Boden (Nummer 4) mit den Schrauben M5-12 (12) und Muttern (15) an die Unterteile von Tür- und Fensterkombinationsstreben (Nummer 8). **Zeichnung 3**

4. Montage der Vorderseite des Gewächshauses.

Schrauben Sie die Tür- und Fensterkombinationsquerstange (10) mit den Schrauben M5-12 (12) und Muttern (15) zwischen den Tür- und Fensterkombinationsstreben (Nummer 8). Schrauben Sie die Seitenverstärkungen der vorderen und hinteren Teile (Nummer 9) und untere seitliche Verstärkungen (Nummer 5) mit den Schrauben M5-12 (12) und Muttern (15) an den Seiten der Tür- und Fensterkombinationsstreben fest.

BEMERKUNG: Die untere Tür- und Fensterkombinationsquerstange wird durch ein Loch unter den unteren seitlichen Verstärkungen montiert und hält sich nur auf je 1 Schrauber M5-12 (12) und Mutter (15) fest.
Zeichnung 4

Befestigen Sie die Bogenverstärkungslatten (Nummer 6) und untere Verstärkungen zwischen den Seitenbögen (Nummer 11) wie gezeigt mit den Schrauben M5-12 (12) und Muttern (15) am Bogen. **Zeichnung 5**

Befestigen Sie den zweiten Bogen von unten mit den Schrauben M5-12 (12) und Muttern (15) an den Verstärkungen der Seitenbögen (Nummer 11) und Bogenverstärkungslatten (Nummer 6). Der zweite Bogen kann in Teilen zusammengebaut werden, indem er auf einen vorhandenen Rahmen geschraubt wird bzw. ein vormontierter Bogen kann angeschraubt werden (Reihenfolge wie im Punkt 1). Erheben Sie das gesammelte Fragment aus 2 Bögen mit Verstärkungen vom Boden und stellen Sie es auf die Beine auf. **Zeichnung 6**

5. Montage der Hinterseite des Gewächshauses.

Schrauben Sie die Tür- und Fensterkombinationsquerstange (10) mit den Schrauben M5-12 (12) und Muttern (15) zwischen den Tür- und Fensterkombinationsstreben (Nummer 8). Schrauben Sie die Seitenverstärkungen der vorderen und hinteren Teile (Nummer 9) und untere seitliche Verstärkungen (Nummer 5) mit den Schrauben M5-12 (12) und Muttern (15) an den Seiten der Tür- und Fensterkombinationsstreben fest. **Zeichnung 7**

Befestigen Sie die Bogenverstärkungslatten (Nummer 6) und untere Verstärkungen zwischen den Seitenbögen (Nummer 11) wie gezeigt mit den Schrauben M5-12 (12) und Muttern (15) am Bogen. **Zeichnung 8**

Befestigen Sie den zweiten Bogen von unten mit den Schrauben M5-12 (12) und Muttern (15) an den Verstärkungen der Seitenbögen (Nummer 11) und Bogenverstärkungslatten (Nummer 6). Der zweite Bogen kann in Teilen zusammengebaut werden, indem er auf eine vorhandene Karkasse geschraubt wird bzw. ein vormontierter Bogen kann angeschraubt werden (Reihenfolge wie im Punkt 1). Erheben Sie das gesammelte Fragment aus 2 Bögen mit Verstärkungen vom Boden und stellen Sie es auf die Beine auf. **Zeichnung 9**

6. Verbinden Sie die zusammengebauten vorderen und hinteren Teile, indem Sie sie durch Bogenverstärkungslatten (6) miteinander festziehen. Setzen Sie den letzten fünften Bogen ein. Der fünfte Bogen kann in Teilen zusammengebaut werden, indem er auf eine vorhandene Karkasse geschraubt wird bzw. ein vormontierter Bogen kann angeschraubt werden (Reihenfolge wie im Punkt 1). Richten Sie den Bogen und die Verstärkungen aus und ziehen Sie sie mit den Schrauben M5-12 (12) und Muttern (15) durch alle 3 Teile fest. **Zeichnung 10**

Für größer als 12 m² (4 Meter) Gewächshaus werden Gewächshaus-Verlängerungssätze von jeweils 2 Metern verwendet.

Wenn die Gewächshauslänge 6 m beträgt, sollte das Gewächshaus wie folgt angeschlossen werden: 4 m + 2 m Verlängerung.

Wenn die Gewächshauslänge 8 m beträgt, sollte das Gewächshaus wie folgt angeschlossen werden: 4 m + 2 m Verlängerung + 2 m Verlängerung.

Wenn die Gewächshauslänge 10 m beträgt, sollte das Gewächshaus wie folgt angeschlossen werden: 4 m + 2 m Verlängerung + 2 m Verlängerung + 2 m Verlängerung usw.

Zeichnung von Verlängerung

7. Montage der Verlängerung des Gewächshauses. Setzen Sie die Verstärkungsprofile links und rechts in jeden inneren Bogen ein (Nummer 7). Ziehen Sie sie unten mit den Schrauben M5-40 (13) und Muttern (15) durch alle 3 Teile und oben mit den Schrauben M5-12 (12) und Muttern (15) fest. **Zeichnung 11**

8. Schrauben Sie die Montageecken für Polycarbonat (18) vorne und hinten an den Hinterteilen von Bogenverstärkungslatten (6). **Zeichnung 12**

9. Graben Sie die Gruben (mit einem Durchmesser von 25 cm und einer Tiefe von 40 cm) für die seitlichen unteren Bogenstreben (Nummer 3) entlang des gesamten Umfangs der Grundlage. Setzen Sie die zusammengebaute Gewächshauskarkasse in die ausgegrabenen Gruben ein, messen Sie die Diagonalen mit einer Schnur (die Diagonalen müssen gleich sein), überprüfen Sie die Krümmung der Grenzbögen (die Bögen müssen vertikal sein) und danach ziehen Sie die Gewächshauskarkasse fest.

9. Nachdem Sie den Karkassenteil des Gewächshauses zusammengebaut haben, schneiden Sie das Polycarbonat mit den angegebenen Abmessungen aus und befestigen Sie es an der Karkasse.

Befestigen Sie die ausgeschnittenen Polycarbonatplatten (Polycarbonat-Schneidenschema: 1, 2, 3, 4, 8, 9) mit den Schrauben M5-12 (12) und Muttern M5 (15) sowie Unterlegscheiben (16) an den dafür vorgesehenen Stellen an den Montageecken für Polycarbonat und Streben (18) inzwischen mit den Schrauben M5-40 (13) und Muttern M5 (15) sowie Unterlegscheiben (16) an den Tür- und Fensterkombinationsstreben und -querstange (Nummer 8; Nummer 10) und an den Seitenverstärkungen der vorderen und hinteren Teile (Nummer 9; Nummer 5). **BEMERKUNG: Wenn die seitlichen Teile des Polycarbonats über die Karkassenteile der Bögen hinausragen, richten Sie sie durch Schneiden aus.**

BEMERKUNG: POLYCARBONATPLATTEN WERDEN MIT EINER UV-BEHANDELTEN SEITE IN RICHTUNG SONNE VERLEGT (DIE SCHUTZFOLIE MIT BESCHRIFTUNG BEFINDET SICH AUßEN). VOR DER MONTAGE AN DER KARKASSE MÜSSEN DIE POLYCARBONAT-SCHUTZFOLIEN AUF BEIDEN SEITEN ABGERISSEN WERDEN. ES IST WICHTIG, NICHT ZU VERWECHSELN, WELCHE SEITE MIT EINER UV-SCHUTTSCHICHT BEHANDELT WURDE. Zeichnung 13,14

11. Bedecken Sie die offenen oberen Enden der seitlichen Polycarbonat-Stegplatten mit einem Aluminium-Klebeband und platzieren erst dann den Oberteil des Polycarbonats (10: 2100 x 6000 mm). **Zeichnung 15**

12. Legen Sie die oberen ganzen Polycarbonatplatten (10) von unten nach oben beginnend von einer Seite. Befestigen Sie das Polycarbonat mit den Schrauben M5-40 (13) und Muttern M5 (15) sowie Unterlegscheiben (16). Auf einer Bogenstange sind 4 (vier) Befestigungspunkte gekennzeichnet. Es sollte nur GENAU an den angegebenen Befestigungspunkten angeschraubt werden. Befestigen Sie die andere Seite von oben nach unten an dafür vorgesehene und mit 4 (vier) Befestigungspunkten gekennzeichneten Stellen. Wenn die ganze Polycarbonatplatte zu lang ist, Schneiden Sie sie so ab, dass sie gleichmäßig an der unteren Verstärkung zwischen den Seitenbögen (Nummer 11) anliegt. Überlappen Sie nächste ganze Polycarbonatplatte (10) an der bereits befestigte Platte und schrauben Sie sie auch nur in dafür vorgesehenen Stellen nach dem gleichen Prinzip. Die vorderen und hinteren Polycarbonatplatten sollten 5-7 cm hervorstehen.

BEMERKUNG: POLYCARBONATPLATTEN WERDEN MIT EINER UV-BEHANDELTEN SEITE IN RICHTUNG SONNE VERLEGT (DIE SCHUTZFOLIE MIT BESCHRIFTUNG BEFINDET SICH AUSSEN). VOR DER MONTAGE AN DER KARKASSE MÜSSEN DIE POLYCARBONAT-SCHUTZFOLIEN AUF BEIDEN SEITEN ABGERISSEN WERDEN. ES IST WICHTIG, NICHT ZU VERWECHSELN, WELCHE SEITE MIT EINER UV-SCHUTZSCHICHT BEHANDELT WURDE. Zeichnung 16

13. Montage der Tür- und Fensterkombination. Kombinieren Sie alle in der Komplettierung der Türen enthaltenen Details mit den Schrauben M5-12 (12) und Muttern M5 (15) zu einem Quadrat (Tür Nummer 1, Tür Nummer 2, Tür Nummer 3). **Zeichnung 17**

14. Schrauben Sie Türteil mit Scharnier (Tür Nr. 1) mit den Schrauben M5-12 (12) und Muttern M5 (15) an der Tür- und Fensterkombinationsstrebe (Nummer 8) (Abb. 23). BEMERKUNG:

Die Tür wird durch die Polycarbonat-Stegplatte an den Türstreben befestigt, wobei die Tür vollständig geöffnet und das Scharnier zur Außenseite der Öffnung offen ist. Zeichnung 18

Schneiden Sie das Polycarbonat gemäß dem bereitgestellten Polycarbonat-Schneidschema aus (5, 6, 7). Platzieren Sie die ausgeschnittenen Tür- und Fensterkombinationsteile aus Polycarbonat NUR, wenn Sie die Türscharniere an der Karkasse befestigt haben.

Befestigen Sie die Tür- und Fensterkombinationsplatten aus Polycarbonat mit den Schrauben M512 (12) und Muttern M5 (15) sowie Unterlegscheiben (16) an der Tür- und Fensterkombinationskarkasse.


Verschließen Sie die oberen Enden der Tür- und Fensterkombinationsplatten aus Polycarbonat mit dem schützenden Klebeband für Platten (19).

Befestigen Sie die Griffe in den bereits vorbereiteten Stellen in der Tür. **Zeichnung 19**


1

Galas ir priekšis Aizmugure un priekša Rear and front 2X


| | | |
|---|---|-----|
| Nr.1 |  | 1x |
| Nr.2 |  | 2x |
| Nr.3 |  | 2x |
| Nr.15 |  | 12x |
| Nr.12 |  | 12x |
| Nr.4 | | 2x |
|  | | |

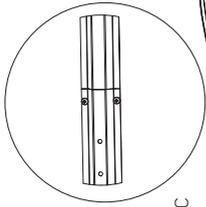


MAZGAS C

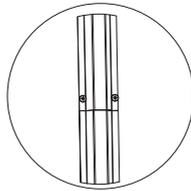

MAZGAS B

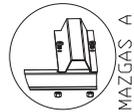

MAZGAS A

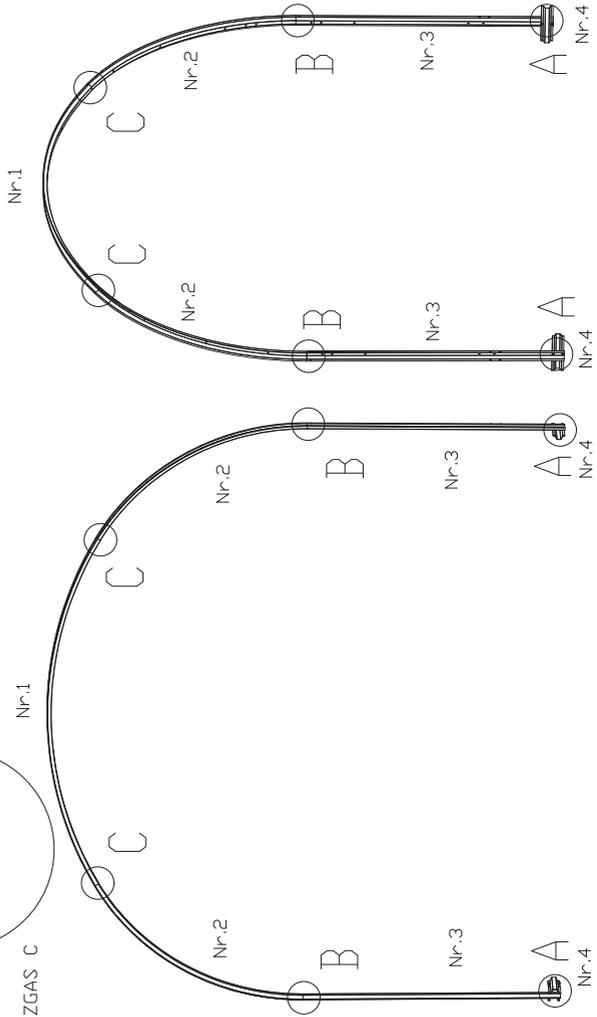

Nr.18



6x

Nr.15



6x


Nr.12



6x

Galas ir priekis
Aizmugure un priekša
Rear and front
2X

2

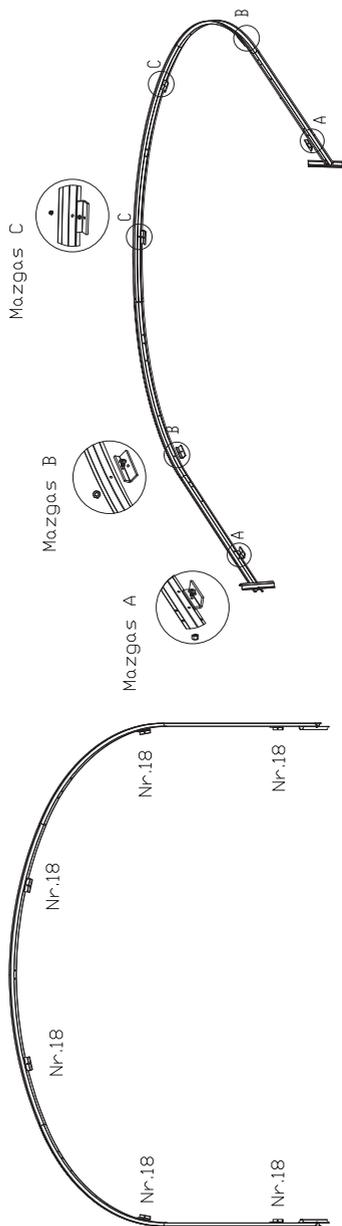

Nr.8



2x

Nr.15



6x

Nr.12



6x


Nr.4





2x

Galas ir priekis Aizmugure un priekša Rear and front 2X

3

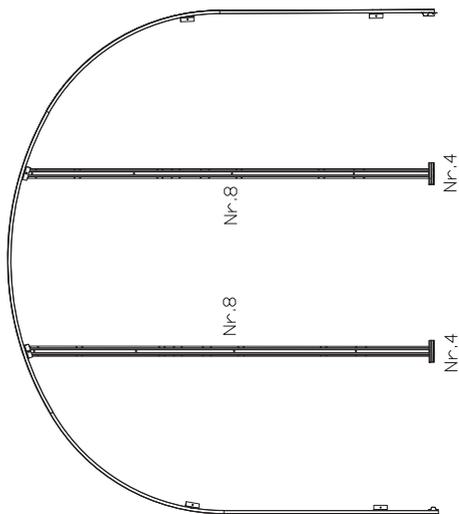


Maizgāšs
A

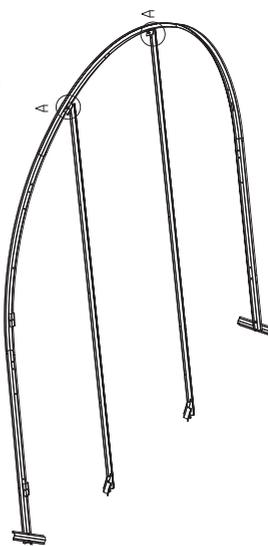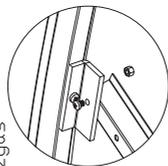

| | | | |
|-------|------|------|-------|
| Nr.10 | Nr.9 | Nr.5 | Nr.12 |
| | | | |
| 2x | 2x | 2x | 18x |
| | | | |
| | | | 18x |

Priekis
Priekša
Front
1X

4

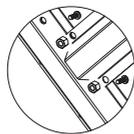



Mozgo.s
B





Mozgo.s
A



Mozgo.s
C

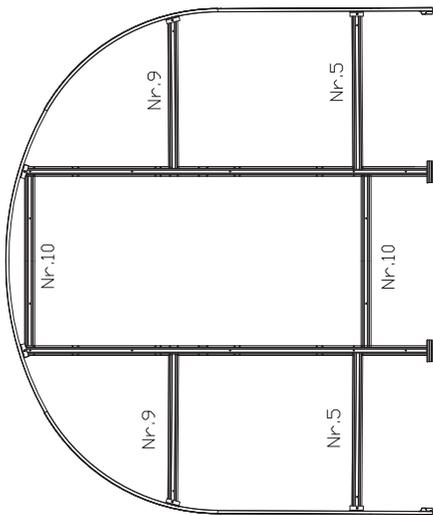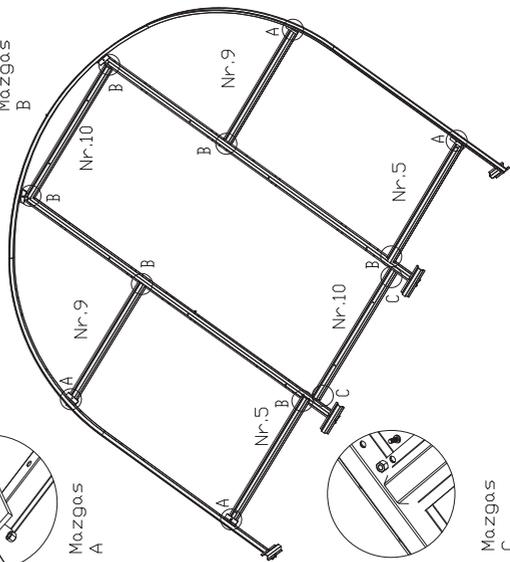

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| <p>Nr.6</p>  <p>5x</p> | <p>Nr.11</p>  <p>2x</p> | <p>Nr.15</p>  <p>14x</p> | <p>Nr.12</p>  <p>14x</p> | <p style="text-align: center;">Priekis Priekša Front 1X</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">5</p> |
|---|--|---|---|--|

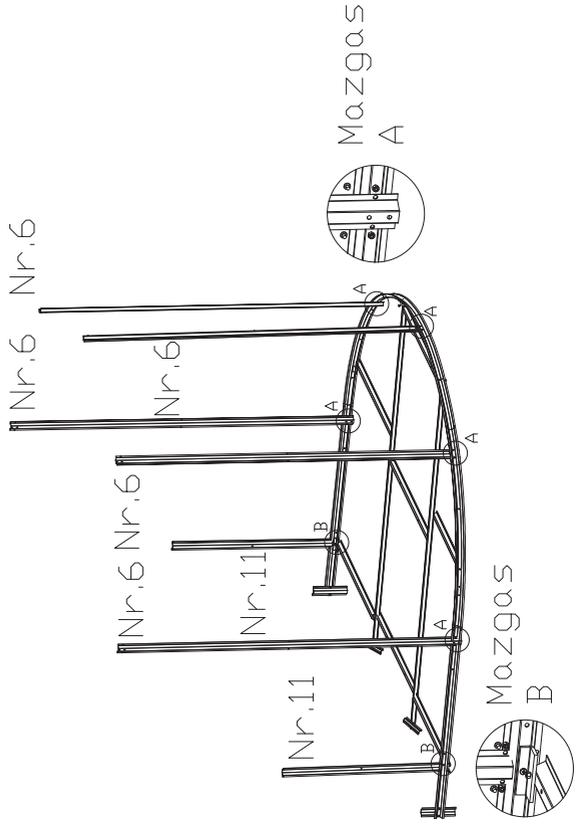
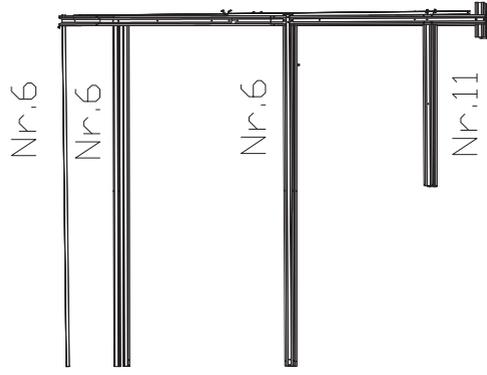


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.15 | Nr.12 |
|  |  |  |  16x |  16x |
| 1x | 2x | 2x | Nr.4 | |
| | | |  | 2x |


Priekis
Priekša
Front
1X

6



Mazgas
A

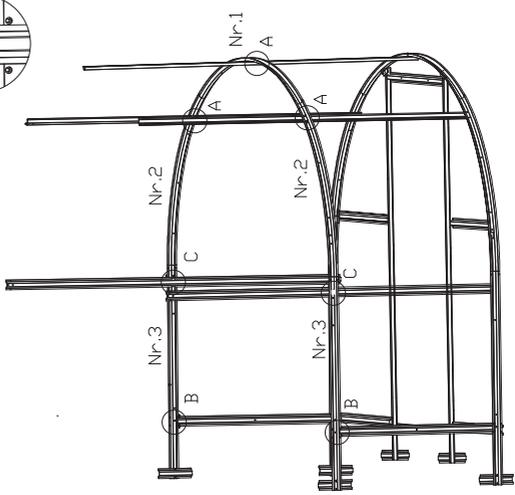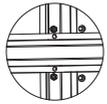

Mazgas
C

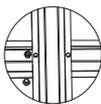

Mazgas
B

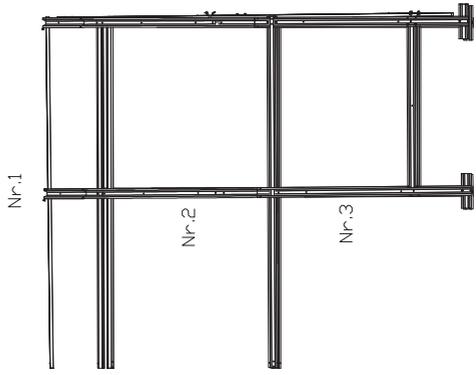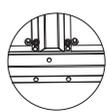


7

Galas
Aizmugure
Rear
1X

| | |
|---|---|
| Nr.15 | Nr.12 |
|  24x |  24x |



| | | |
|---|---|---|
| Nr.10 | Nr.9 | Nr.5 |
|  |  |  |
| 3x | 2x | 2x |

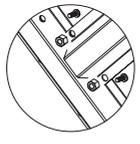

Mazgas
B






Mazgas
A

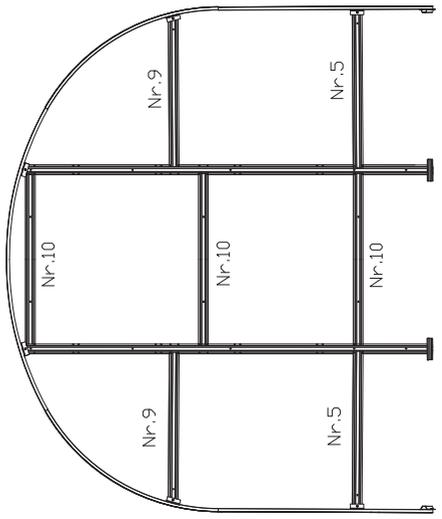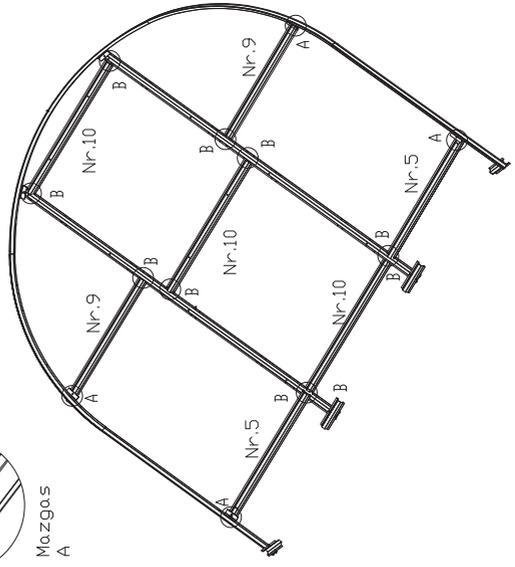

Galas
Aizmugure
Rear
1X

| | | | | |
|------|------|------|-------|-------|
| Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.15 | Nr.12 |
| | | | | |
| 1x | 2x | 2x | 16x | 16x |
| | | | Nr.4 | |
| | | | | |
| | | | 2x | 2x |

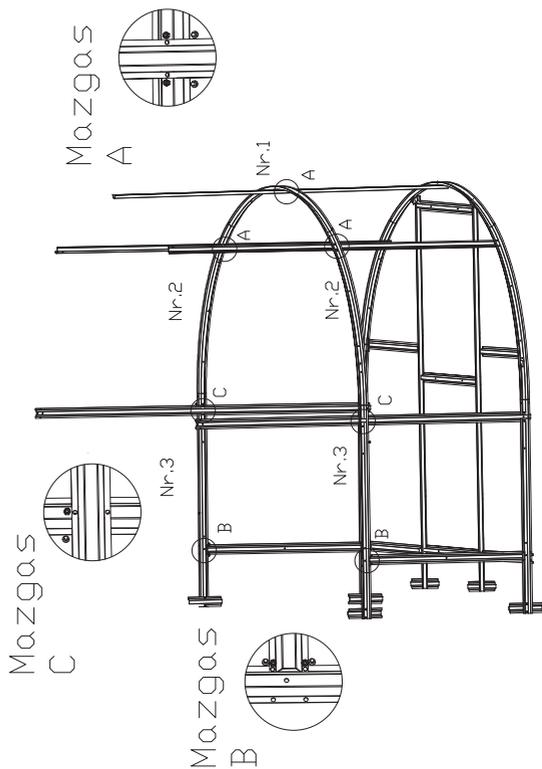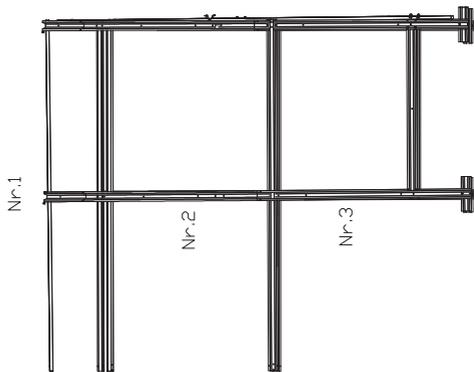

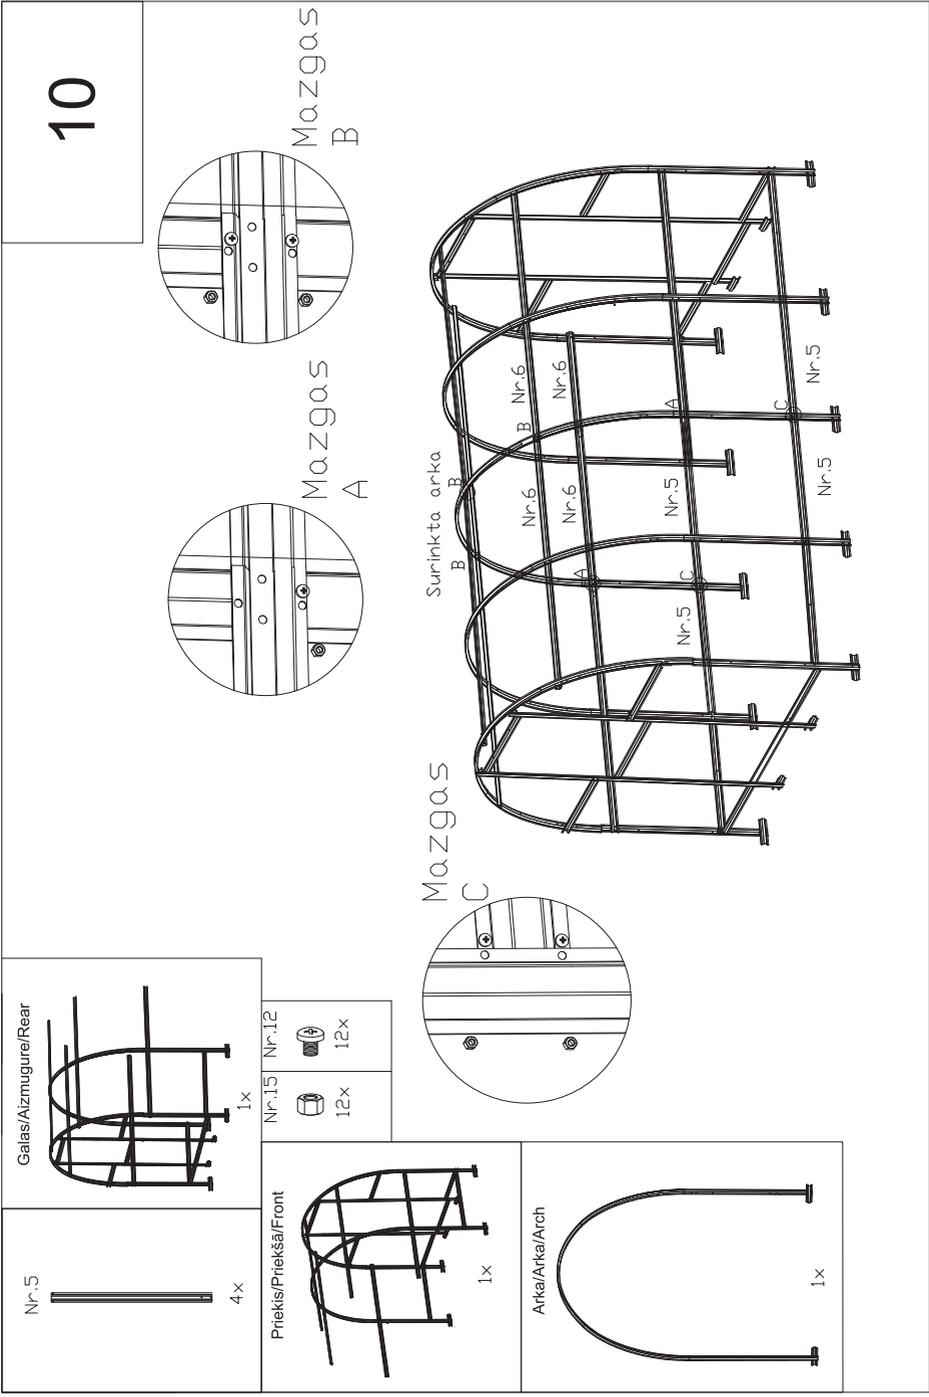

Nr.7



6

Nr.15



34x

Nr.12




28x

Nr.13




6x


11

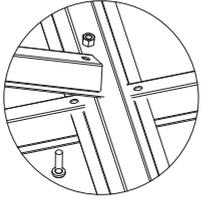


Mazgas
B

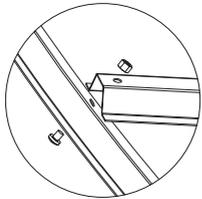


Mazgas
A

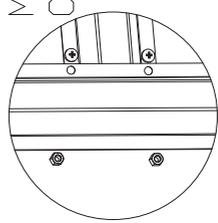

Mazgas
C

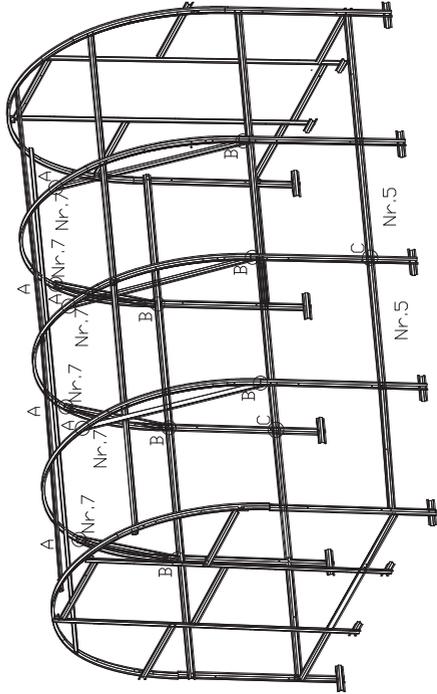

Nr.18

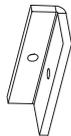

10x

Nr.15



10x

Nr.12




10x



Kampukų montavimas priekyje ir gale
 Lenkų montąža priekšaa un aizmugurē
 Angles fixation in front and rear

12


Mazgāos A

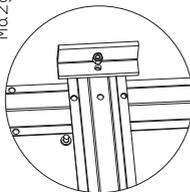





Mazgāos B

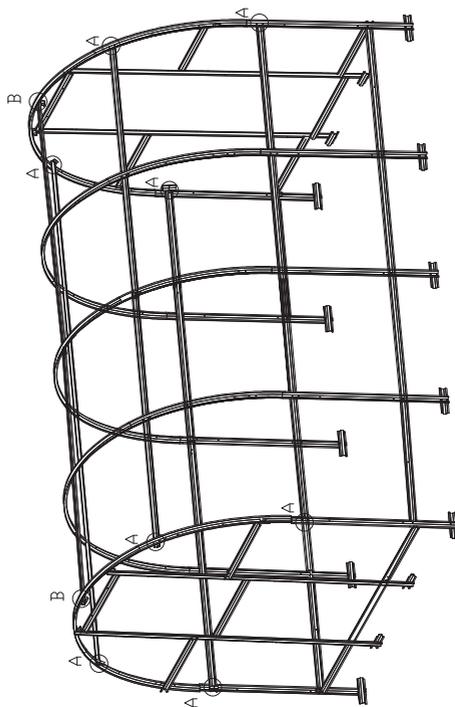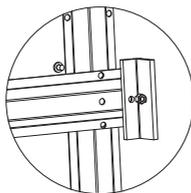

13




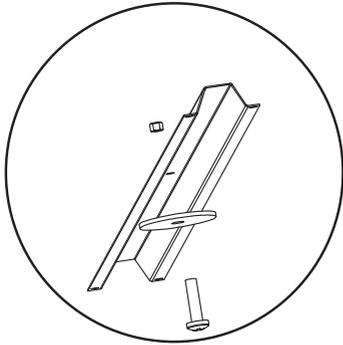


- Nr.14  5x
- Nr.16  23x
- Nr.13  18x
- Nr.15  23x

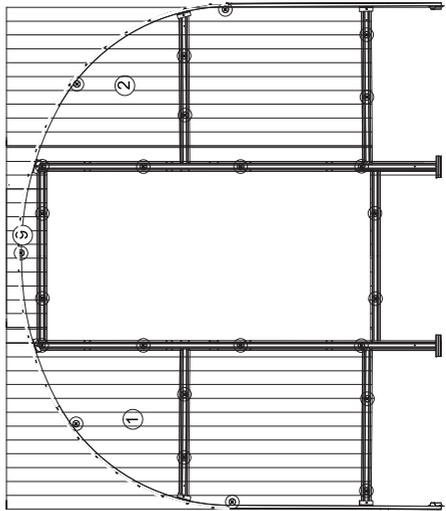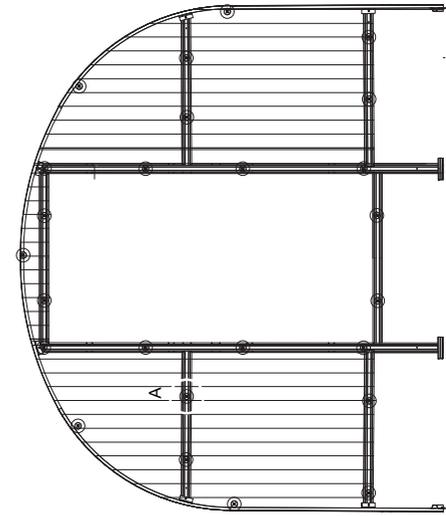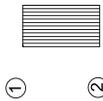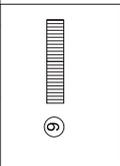

Dangos dējimas šiltnamio gale
Seguma uzlikšana aizmugurē
Polycarbonate fixation in rear

| | | |
|-------|---|-----|
| Nr.15 |  | 27x |
| Nr.14 |  | 5x |
| Nr.16 |  | 27x |
| Nr.13 |  | 22x |

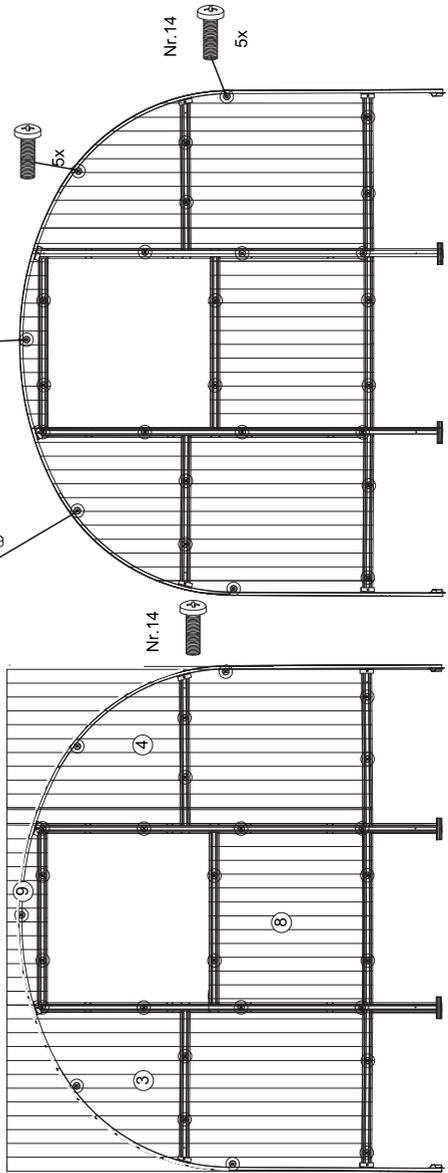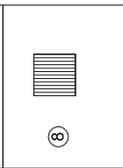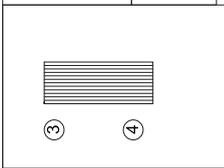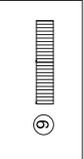


Folijas dējmas priekyje ir gale
Folijas uzlikšana priekšāun aizmugurē
Protective sealing tape in front and rear

(19)




13 m

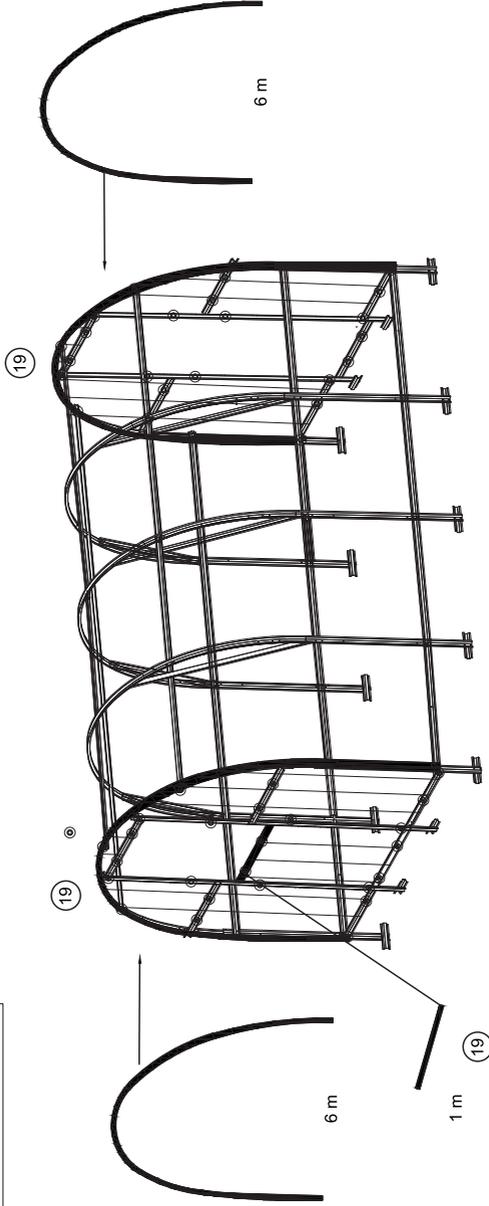

| | | |
|-------|---|-----|
| Nr.15 |  | 48x |
| Nr.13 |  | 48x |
| Nr.16 |  | 48x |


2100x6000 mm

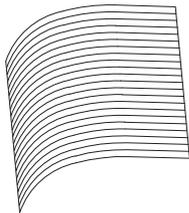

2 x

Lakštų dėjimas ant šonu
Lokšņu uzlikšana uz sāniem
Polycarbonate fixation on the top

16

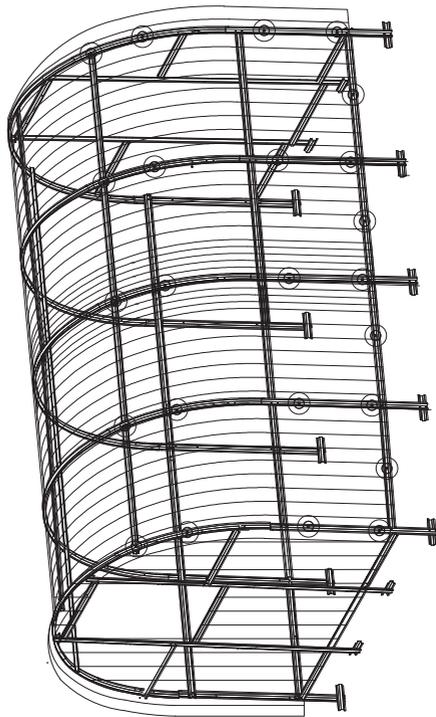

Durų surinkimas durju montāža Doors assembly 3X

Nr.12



12x

Nr.15



12x

Durys Nr.1 930 mm
Durvis Nr.1 930 mm
Door Nr.1 930 mm



1x

Durys Nr.2 930 mm
Durvis Nr.2 930 mm
Door Nr.2 930 mm





1x

Durys Nr.3 885 mm
Durvis Nr.3 885 mm
Door Nr.3 885 mm



3x

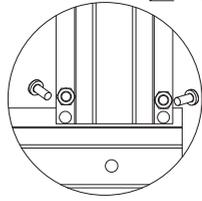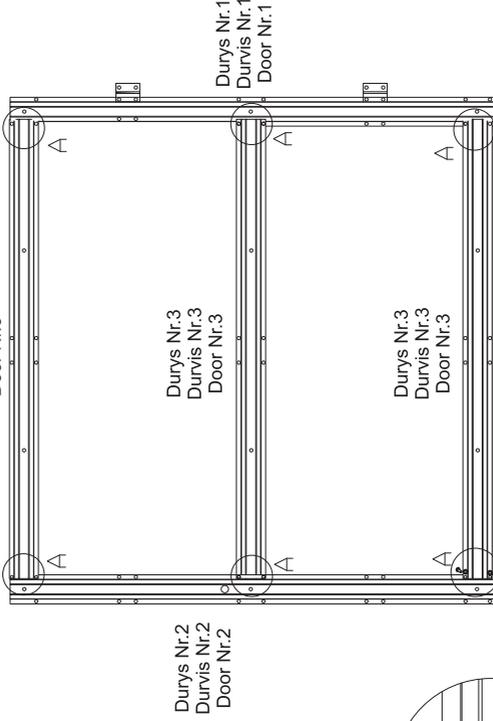

Mazgas
A

Nr.15



12x

Nr.12



12x

Durys/ Durvis/ Doors




3 x



Durų surinkimas
durvų montāža
Doors assembly
3X

18

Mazgas
B



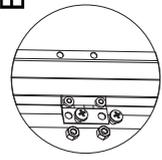


Mazgas
A

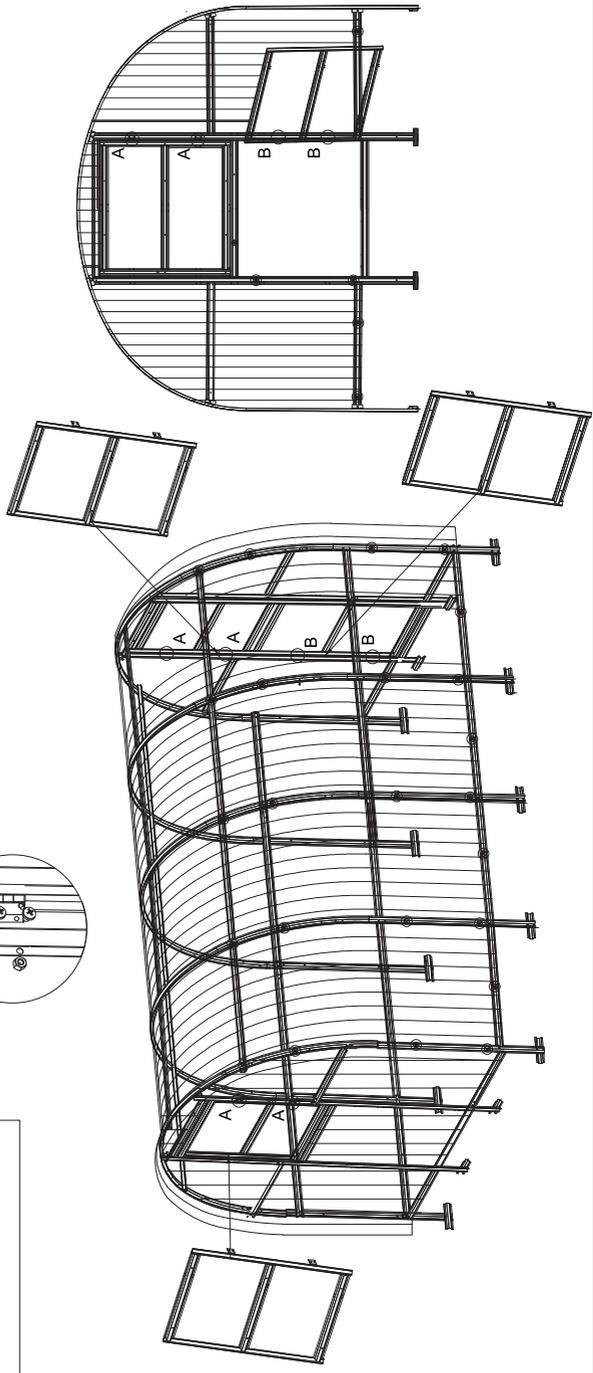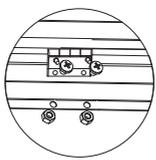

19


- Nr.14  36x
- Nr.16  36x
- Nr.15  36x

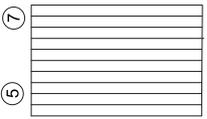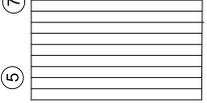
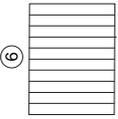
 2 x
 2 x
 1 x

Apsauginē pliekšņu juosta/
Pliekšņu blīvējuma
aizsarglenta/ Protective
sealing tape

3 x 1m

Rankena/Rokturis/Handle


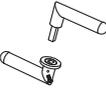
 3x

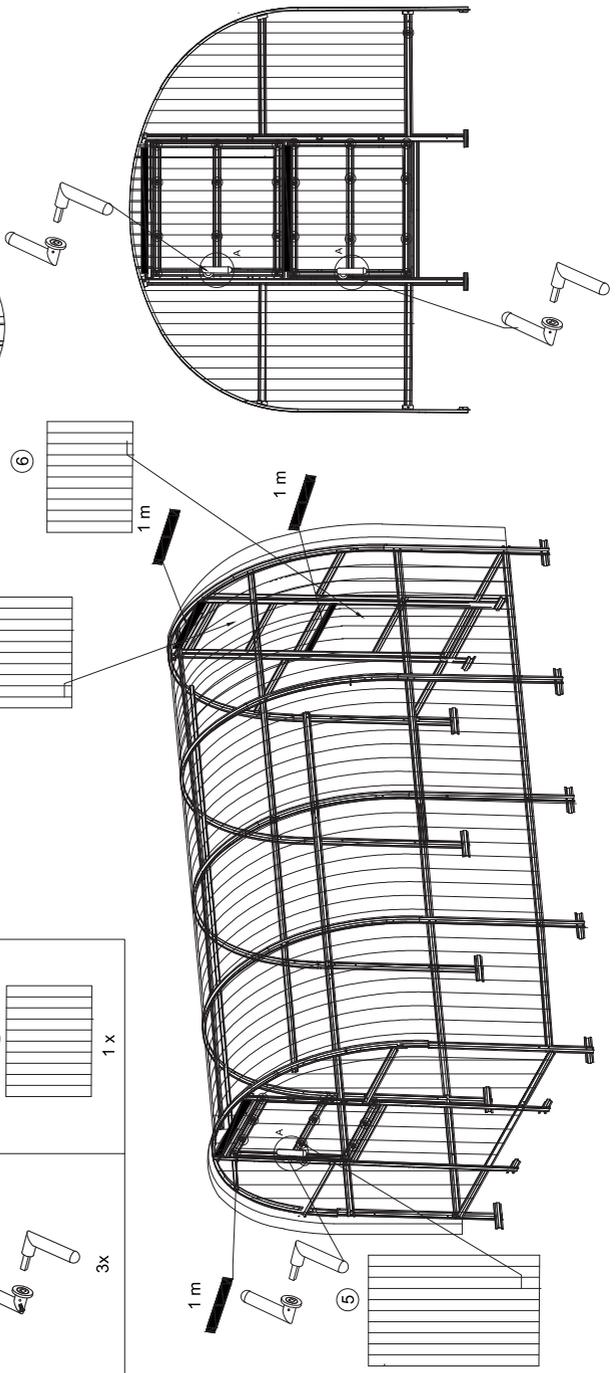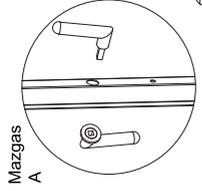









Šiltnamio prailginimas (jei iespējot)
 Pagarinājuma rasējums
 Extension 2 m

Mazgāš
 A

Mazgāš
 B

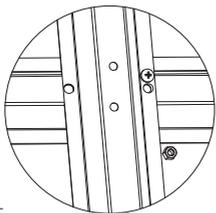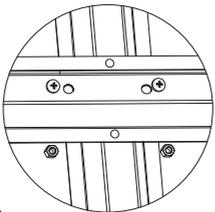

Mazgāš
 C

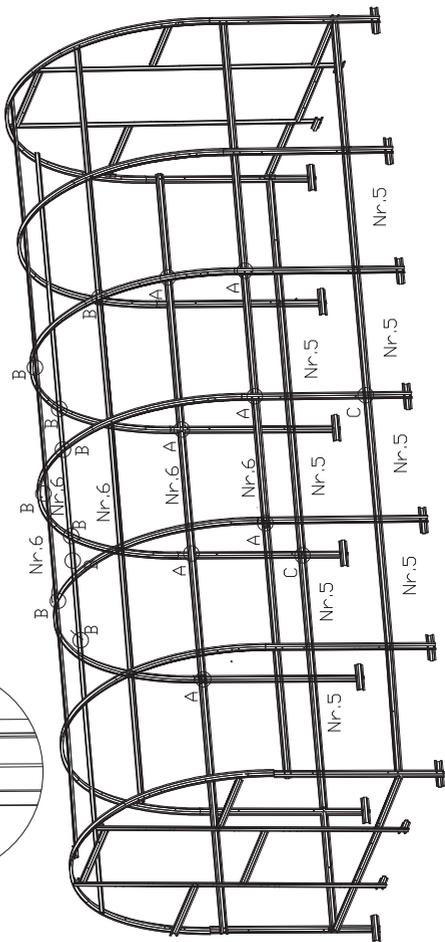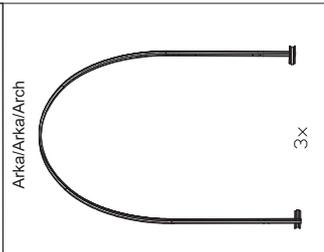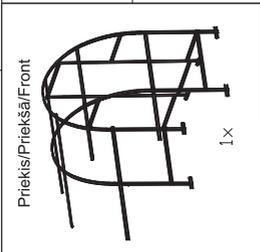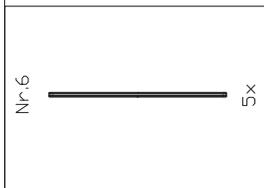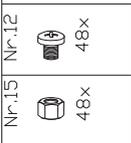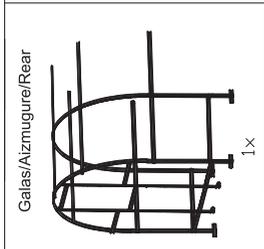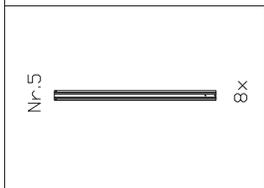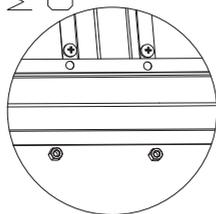

GAMINTOJO GARANTIJA

Garantią suteikia šiltnamio BALTIC LT (prekė) Pardavėjas/Gamintojas UAB „MEISTRO KODAS“ (į/k 302498339), toliau vadinamas Pardavėju/Gamintoju. Norėdami išvengti nesusipratimų, siūlome atidžiai perskaityti prekės garantijos sąlygas ir nemokamo serviso aptarnavimo sąlygas.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Garantija – gamintojo įsipareigojimas Pirmos eilės distributoriui arba Pirkėjui (Galutiniam vartotojui) atlyginti už prekes sumokėtą sumą ar pakeisti prekes, jei jos yra nekokybiškos.

Garantinis laikotarpis – tai laikotarpis, kurio metu Gamintojas įsipareigoja pakeisti prekę arba atlyginti už prekes sumokėtą sumą

Pirmos eilės distributorius – pardavėjas, turintis tiesioginę pirkimo-pardavimo sutartį su UAB „MEISTRO KODAS“. Pirkėjas (Galutinis vartotojas) – asmuo, nupirkęs Pardavėjo/Gamintojo UAB „MEISTRO KODAS“ šiltnamį BALTIC LT tiesiogiai iš Pardavėjo/Gamintojo arba iš Pirmos eilės distributoriaus, ir turintis pirkimą įrodančius dokumentus.

GARANTIJOS SĄLYGOS

Ši Garantija yra vienintelė ir pakeičia visas kitas garantijas ir įsipareigojimus, išskyrus valstybinius norminius aktus ir taisykles.

Šiltnamio BALTIC LT karkasinei daliai suteikiama 60mėn. korozijos garantija kiauryminiams prarūdimėjimams. Garantija taikoma tik šiltnamio BALTIC LT kokybės trūkumams ir defektams, atsiradusiems dėl Gamintojo kaltės gamybos metu.

Šiltnamio BALTIC LT vienai iš sudedamųjų dalių polikarbonatui suteikiama atskira pardavėjo garantija, kuri priklauso nuo pardavėjo naudojamos dangos gamintojo. Daugiau informacijos teirautis tiesiogiai pas pardavėją, nurodytą pirkimo sąskaitoje-faktūroje.

Garantija pradeda galioti nuo prekės įsigijimo dienos, tiesiogiai iš Pardavėjo/Gamintojo arba Pirmos eilės distributoriaus. Įsigijimo diena yra diena, kuri yra nurodyta sąskaitoje-faktūroje.

GARANTIJA NETAIKOMA ŠIAIS ATVEJAIS:

- Nuostoliams, kuriuos padarė stichinės nelaimės, gamtinės, ekologinės ir kitokios anomalijos bei nenugalimos jėgos (Force majeure) atvejais;
- Dėl žalos padarytos nuo gamtinių veiksnių, kaip sniegas, vėjas ar kruša, garantija negalioja. Esant stipraus vėjo, gausaus snigio ar krušos tikimybei, rekomenduojama papildomai pasirūpinti šiltnamio apsauga nuo nenumatytų konstrukcijos/dangos pažeidimų (uždaryti/pritvirtinti duris, stoglangius, paremti stogą, nuvalyti sniegą ar kt.).
- Kai pažeidimų priežastis – netinkamas transportavimas (išskyrus kai gamintojas prekę/-es pristato pats Pirmos eilės distributoriams arba Pirkėjui), sandėliavimas arba prekės naudojimas ne pagal paskirtį;
- Kai šiltnamio BALTIC LT sumontuojamas nesilaikant montavimo instrukcijoje pateikiamos detalios montavimo eigos ir dėl to atsiradusiems prekės pažeidimams.
- Prekė yra mechaniškai pažeista, buvo ardyta ar kitaip paveikta, po to, kai prekė buvo perduota Pirkėjui;
- Dėl pažeidimų, atsiradusių nekvalifikuotai vykdant priežiūros ir remonto darbus;
- Natūraliai susidėvinčioms prekių dalims.

NEMOKAMO SERVISO APTARNAVIMO SĄLYGOS

Pateikdami prekę garantiniam remontui, būtina pateikti prekės pirkimo dokumentą. Garantijos galiojimo metu garantinis remontas atliekamas nemokamai.

SVARBU:

Pirkėjas (Galutinis vartotojas) apmoka Gamintojo atvykimo transporto išlaidas (jei Gamintojas pažeidimą dėl prekės kokybės pripažįsta nepagrįstu);

- Suremontuotų prekių garantija nėra pratęsiama – ji galioja likusį laiką.

RAŽOTĀJA GARANTĪJA

Garantiju piešķir siltumnīcas BALTIC LT (prece) Ražotājs UAB “MEISTRO KODAS” turpmāk saukts par Ražotāju. Lai izvairītos no pārpratumiem, iesakām rūpīgi izlasīt preces garantijas nosacījumus un bezmaksas servisa apkalpošanas nosacījumus.

GALVENIE JĒDZIENI

Garantija – ražotāja saistība pret Pirmās rindas izplatītāju vai Pircēju (Gala lietotāju) saistībā ar par precī samaksātās summas atlīdzināšanu vai preces apmaiņu, ja tā ir nekvalitatīva.

Garantijas periods – periods, kura laikā Ražotājs apņemas apmainīt precī vai atlīdzināt par precī samaksāto summu.

Pirmās rindas izplatītājs – pārdevējs, kuram ir tiešais pirkšanas-pārdošanas līgums ar UAB “MEISTRO KODAS”. Pircējs (Gala lietotājs) – persona, kura iegādājās Ražotāja UAB “MEISTRO KODAS” siltumnīcu BALTIC LT tieši no Ražotāja vai no Pirmās rindas izplatītājiem, un kuram ir pirkšanu pierādošais dokuments.

GARANTĪJAS NOSACĪJUMI

Šī Garantija ir vienīgā un aizstāj visas citas garantijas un saistības, izņemot valsts normatīvos aktus un noteikumus. Siltumnīca BALTIC LT karkasa daļai tiek nodrošināta 60 mēnešu korozijas garantija pret caurrūsēšanu. Garantija attiecas tikai uz siltumnīcas BALTIC LT kvalitātes trūkumiem un defektiem, kas radušies ražošanas laikā ražotāja vainas dēļ.

Garantija sāk darboties no Preces iegādes dienas, tieši no Ražotāja vai Pirmās rindas izplatītāja. Iegādes diena ir diena, kas ir norādīta faktūrērkņinā. Vienai siltumnīcas daļai - polikarbonātam - ir paredzēta atsevišķa pārdevēja garantija. Garantija ir atkarīga no ražotāja, kuru materiālus izmanto pārdevējs. Lai iegūtu sīkāk informāciju, lūdzu, sazinieties ar pārdevēju, kas norādīts pirkuma rēķinā.

GARANTĪJA NEDARBOJAS ŠĀDOS GADĪJUMOS:

- attiecībā uz zaudējumiem, kas radušies saistībā ar dabas katastrofām, dabas ekoloģiskām vai citām anomālijām un nepārvaramas varas (Force majeure) gadījumiem;
- dabisko faktoru, piemēram, sniega, vēja vai krusas radītie bojājumi nav garantijas gadījums. Spēcīga vēja, stipra sniega vai krusas gadījumā ieteicams veikt siltumnīcas papildu aizsardzību no neparedzētiem konstrukcijas / seguma bojājumiem (aizvērt / nofiksēt durvis, jumta logus, atbalstīt jumtu, notīrīt sniegu utt.).
- ja bojājumu iemesls – neatbilstoša transportēšana (izņemot, ja ražotājs precī-es piegādā pats Pirmās rindas izplatītājiem vai Pircējam), uzglabāšana vai preces lietošana pretēji paredzētajam mērķim;
- ja siltumnīca BALTIC LT ir samontēta, neievērojot montāžas instrukcijā norādīto detalizēto montāžas secību un tāpēc ir radušies preces bojājumi;
- prece ir mehāniski bojāta, tika izjaukta vai kā citādk ietekmēta, pēc tam, kad prece tika nodota Pircējam; - saistībā ar bojājumiem, kas radās nekvalificēti veicot apkopes un remonta darbus;
- detaļām, kas pakļautas dabiskam nolietojumam.

BEZMAKSAS SERVISA APKALPOŠANAS NOSACĪJUMI

Nododot precī garantijas remontā, obligāti jāiesniedz preces pirkšanas dokuments. Garantijas darbības laikā garantijas remonts tiek veikts bez maksas. SVARĪGI:

- pircējs (Gala lietotājs) apmaksā Ražotāja ierašanās transporta izdevumus (ja Ražotājs bojājumu saistībā ar preces kvalitāti atzīst par nepamatotu);
- saremontēto preču garantija netiek pagarināta – tā ir spēkā atlikušajā laika periodā.

MANUFACTURER'S WARRANTY

Warranty provides the Manufacturer of a greenhouse BAL TIC LT (product) JSC „MEISTRO KODAS“ hereinafter referred to manufacturer.

In order to avoid misunderstandings, we offer to read carefully the product warranty terms and conditions and terms of a free service.

BASIC CONCEPTS

Warranty – is an obligation of the manufacturer to the first line Distributor or Buyer (the final user) to compensate the amount paid for the goods or replace the goods if they are of poor quality.

The warranty period - is the period during which the manufacturer undertakes to replace the product or refund the amount paid for the product.

The first line distributor – the seller having the direct sales contract with JSC “MEISTRO KODAS“.

The Buyer (the final user) - a person who has purchased a greenhouse BAL TIC LT of the Manufacturer JSC “MEISTRO KODAS“ directly from the Manufacturer or from the first line distributor, and has a documentary evidence of the purchase.

WARRANTY CONDITIONS

This warranty is the sole and replaces all other warranties and liabilities, with the exception of state regulations and rules. The warranty starts to be valid from the date of product purchase directly from the Manufacturer or the first line distributor. The day of purchase is the date that is indicated in the invoice. The guarantee applies only to quality defects of a greenhouse BAL TIC LT caused by the fault of the manufacturer during the manufacturing process. One of the components of polycarbonate of a greenhouse BAL TIC LT is given separate the seller's warranty which depends on the manufacturer of the coating used by the seller.

WARRANTY DOES NOT APPLY IN THE FOLLOWING CASES:

- damages caused by natural disaster, natural, ecological and other anomalies and force majeure (force majeure) cases;
- damage caused by natural factors such as snow, wind or hail voids the warranty. In case of the possibility of strong wind, heavy snow or hail, it is recommended to additionally take care of the greenhouse protection from unforeseen damage to the structure / pavement (close / fix doors, skylights, support the roof, clean the accumulated snow, etc.).
- when the cause of damage – is an inadequate transportation (except cases when the Manufacturer transports the product himself to the first line distributors or the buyer), storage or use of the product for other purposes;
- when a greenhouse BAL TIC LT is installed not in accordance with the detailed process of the installation of installation instructions, causing the resulting damages of the product;
- product is mechanically damaged, was settled of or affected in some other way after it was transferred to the Buyer;
- due to damages, resulting from unqualified maintenance or repair services;
- naturally worn out parts of the goods.

FREE SERVICE CONDITIONS

By submitting a product for the warranty repair, be sure to provide the proof of the purchase of goods. During the warranty period, warranty service is free.

IMPORTANT:

- The Buyer (the final user) pays for the transportation costs of the Manufacturer (If the manufacturer recognizes the damage of the product as unreasonable);
- Warranty of the repaired goods is not extended – it is valid for the remaining time.

TOOTJAPOLNE GARANTII

Garantii annab kasvuhoone BALTIC LT (toote) Müüja/Tootja UAB „MEISTRO KODAS“, asukohaga Jonavos pr. 250, Kaunas, Leedu, edaspidi nimetatav Müüja/Tootja. Kasvuhoonetele BALTIC LT, mida ostavad Esimese järjekorra turustajad, või Ostjad (Lõplikud tarbijad), on osutatav 60 kuune garantiitähtaeg. Arusaamatuste vältimiseks soovitam lugea tähelepanelikult läbi toote garantitingimused ja tasuta teeninduse tingimused.

PÕHIMÕISTED

Garantii – tootjapoolne kohustus Esimese järjekorra turustajale või Ostjale (Lõplikule tarbijale) kompenseerida toote eest tasutud summa või vahetada tooted välja, kui need on ebakvaliteetsed. Garantiiäeg – see on ajavahemik, mille jooksul kohustub Tootja vahetama välja toote või kompenseerima toote eest tasutud summa.

Esimese järjekorra turustaja – müüja, kellel on otsene ostu-müügi leping UAB „MEISTRO KODAS“ ega.

Ostja (Lõplik tarbija) – isik, kes on ostnud Müüja/Tootja UAB „MEISTRO KODAS“ kasvuhoone BALTIC LT otse Müüjalt/Tootjalt või Esimese järjekorra turustajalt ja kellel on ostu tõendavad dokumendid.

GARANTIITINGIMUSED

Käesolev Garantii on ainuke ja asendab kõiki teisi garantiisid ning kohustusi, väljaarvatud riiklikke normakte ja eeskirju. Garantii hakkab kehtima alates Toote soetamise päevast otse Müüjalt/Tootjalt või Esimese järjekorra turustajalt.

Soetamise päev on päev, mis on näidatud ära arvel.

Garantii on rakendatav ainult kasvuhoone BALTIC LT kvaliteedipuudustele ja -defektidele, mis on tekkinud Tootja süül tootmise ajal. Kasvuhoone BALTIC LT ühele koostisosale, polükarbonaadile on osutatav tootjapoolne garantii.

GARANTII EI OLE OSUTATAV JÄRGMISTEL JUHTUDEL:

- Kahjud, mis on tekkinud seoses stiihiliste õnnetuste, looduslike, ökoloogiliste ja muude anomaaliatega ning vääramatute jõududega (Force majeure);
- Garantii kaotab looduslike tegurite, näiteks lume, tuule või rahe tekitatud kahju. Tugeva tuule, tugeva lume või rahe võimaluse korral on soovitatav lisaks hoolitseda kasvuhoone kaitse eest konstruktsiooni / katendi ettenägematute kahjustuste eest (sulgeda / kinnitada ukсед, katuseaknad, toetada katust, puhastada kogunenud lumi, jne.);
- Kui vigastuste põhjus on ebasobiv transportimine (väljaarvatud kui tootja tarnib toote/tooted ise Esimese järjekorra turustajatele või Ostjale), ladustamine või toote kasutamine;
- Kui kasvuhoone BALTIC LT on kokkumonteeritav pidamata kinni monteerimisjuhendis esitatavast monteerimise käigust ja vigastused on tekkinud seoses sellega.
- Toode on mehaaniliselt vigastatud, oli avatud või teisiti mõjutatud peale seda, kui oli juba antud üle Ostjale;
- Vigastustele, mis on tekkinud seoses kvalifitseerimata hooldus- ja remonditööde läbiviimisega; • Loomulikul teel kulunud tootesadele.

TASUTA TEENINDUSE TINGIMUSED

Toote garantiiremonti andmisel esitage kindlasti toote ostudokument. Garantii kehtimise ajal teostatakse garantiiremonti tasuta. **OLULINE:**

- Ostja (Lõplik tarbija) tasub Tootja kohaletulemise transpordikulud (kui Tootja tunnistab kaebuse toote kvaliteedi rikkete kohta alusetuks);
- Remonditud toodete garantii ei ole pikendatav – see kehtib järelejäädud ajal.

HERSTELLERGARANTIE

Die Garantie wird von UAB Meistro kodas, einem Verkäufer/Hersteller des Gewächshauses BALTIC LT (Ware) mit dem Sitz in Jonavos Str. 250, Kaunas, Litauen, gewährt, im Folgenden Verkäufer/Hersteller genannt. Die Gewächshäuser BALTIC LT, die von Ersthändlern oder Käufern (Endverbrauchern) gekauft wurden, erhalten 60 Monate Garantiezeitraum.

Um Missverständnisse zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, die Garantiebedingungen für die Ware und die Bedingungen für kostenlose Service sorgfältig zu lesen.

GRUNDBEGRIFFE

Garantie ist eine Verpflichtung des Herstellers gegenüber dem Ersthändler oder dem Käufer (Endverbraucher), den für die Waren gezahlten Betrag zu erstatten oder die Waren zu ersetzen, wenn diese von schlechter Qualität sind.

Garantiezeitraum ist der Zeitraum, innerhalb dessen der Hersteller verpflichtet, die Waren zu ersetzen oder den für die Waren gezahlten Betrag zu erstatten.

Ersthändler ist ein Verkäufer, der den direkten Kaufvertrag mit UAB MEISTRO KODAS hat.

Käufer (Endverbraucher) ist eine Person, die das Gewächshaus BALTIC LT des

Verkäufers/Herstellers UAB MEISTRO KODAS direkt vom Verkäufer/Hersteller oder von einem Ersthändler gekauft hat und über die Kaufnachweisunterlagen verfügt.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Diese Garantie ist die einzige, die alle anderen Garantien und Verpflichtungen ersetzt, ausschließlich öffentlicher Rechtsakte und Verordnungen.

Die Garantie tritt ab dem Kaufdatum direkt beim Verkäufer/Hersteller oder Ersthändler in Kraft.

Kaufdatum ist das auf der Rechnung angegebene Datum.

Garantie gilt nur für Qualitätsmängel und Defekte des Gewächshauses BALTIC LT, die durch das Verschulden des Herstellers während der Produktion verursacht wurden.

Einem der Bestandteile des Gewächshauses BALTIC LT, nämlich Polycarbonat, wird die Herstellergarantie angegeben.

DIE GARANTIE GILT IN DIESEN FÄLLEN NICHT:

- für Schäden, die durch Naturkatastrophen, natürliche, ökologische und andere Anomalien sowie höhere Gewalt (Force Majeure) verursacht wurde;
- Schäden, die durch natürliche Faktoren wie Schnee, Wind oder Hagel verursacht werden, führen zum Erlöschen der Garantie. Bei starkem Wind, starkem Schneefall oder Hagel wird empfohlen, zusätzlich auf den Schutz des Gewächshauses vor unvorhergesehenen Schäden an der Struktur / Pflasterung zu achten (Türen schließen / befestigen, Oberlichter, Dach abstützen, angesammelten Schnee reinigen, usw.).
- wenn die Schäden aufgrund des unsachgemäßen Transports (außerdem, wenn der Hersteller die Ware(n) an Ersthändler oder den Käufer selbst liefert), der Lagerung oder des Missbrauchs der Ware entstanden wurde;
- wenn das Gewächshaus montiert wird, ohne die detaillierten Montageanleitung in den Montageanweisungen zu befolgen, und dies zu Schäden an der Ware führt;
- wenn die Ware mechanisch beschädigt, zerstört oder anderweitig betroffen wurde, nachdem sie an den Käufer übergeben wurde;
- wenn es die Schäden gibt, die durch unqualifizierte Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten verursacht wurden;
- für die Warenteile, die natürlich abgenutzt wird.

BEDINGUNGEN FÜR KOSTENLOSE SERVICE

Stellen Sie beim Einreichen der Ware zur Garantiereparatur unbedingt einen Kaufnachweis für die Ware zur Verfügung.

Während dem Garantiezeitraum ist die Garantiereparatur kostenlos. ES IST WICHTIG:

- Käufer (Endverbraucher) trägt die Transportkosten für die Ankunft des Herstellers, wenn der Hersteller erklärt, dass die Feststellung des Qualitätsmangels der Ware unbegründet ist;
- die Garantie für reparierte Waren wird nicht verlängert und bleibt für den Rest des Zeitraums gültig.

AUGALŲ SUTVIRTINIMO AKSESUARAI

Sodo ir daržo augalų sutvirtinimo aksesuarai skirti palengvinti sodo bei daržo tvirtinimo darbus, užtikrinti augalų stabilizaciją, patogų jų augimą. Aksesuarai yra itin kokybiški bei ilgaamžiai. Šie aksesuarai puikiai išpildo šiltnamių priedų gamą, gelbsti daržo/sodo apipavidalinimo darbuose.

- kuoliukai augalams (tiesūs arba spiraliniai)
- laikikliai augalams (mažas arba didelis)
- prispaudimas plėvelei prie kuoliukų (11mm arba 16mm skersmens)
- sujungimas kuoliukams, pasukamas (11mm arba 16mm skersmens)
- sujungimas kuoliukams, trišakis, reguliuojamas (11mm arba 16mm skersmens)
- tinklas lipantiems augalams (1,8x1,8m arba 1,8x2,7m)
- užspaudėjas tinklui, juodas




Ši žaliuzių tipo tvora skirta norintiems daugiau privatumo. Tvoros minimaliai permatomos iš išorės, o iš vidinės pusės leidžia matyti kas vyksta už Jūsų sklypo ribų. Šio tipo tvoros pranoksta paprastas vielos segmentines tvoras, dėl kurių Jūsų kiemas bus atviras visiems, kas tik vaikštinės aplinkui. MIKKO tvora Jums tarnaus ilgus metus. Tai patvirtiname suteikdami iki 30 metų garantiją (priklausomai nuo plieno dažų padengimo).

- Galimas tekstūros išspaudas
- Kintanti matymo zona
- Ypač lengvas montavimas
- Dailus paviršius
- Tvirta konstrukcija
- Estetiška iš kiemo pusės
- Ilgalaikė garantija



- Stabili miltelinio būdu dažyta aliuminio konstrukcija
- Dekoratyvinis dizainas
- Dengtas polikarbonatine danga
- Ilgalaikė apsauga nuo kritulių ir UV spindulių
- Lengvas ir paprastas montavimas
- Su latakėliu

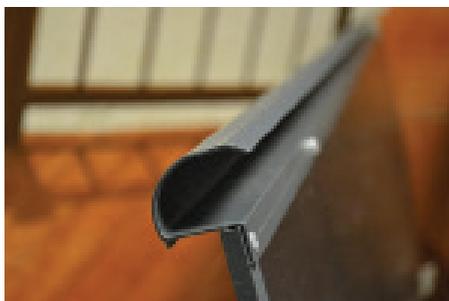

STOGELIO FORMOS

- LENKTAS
- TIESUS
- ARKINIS




Matmenys:
160 x 100 cm*

*gaminame pagal individualius išmatavimus



MK PC DIAMONDS (POLIKARBONATO LAKŠTAI)

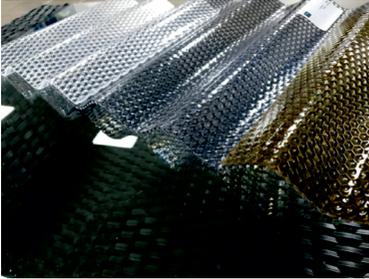

- Profilis: SINUS
- Spalva: skaidri, bronzinė, pilka (sidabrinė)
- Storis: 2,8 mm
- Lakšto plotis: 1,045 m
- Lakšto ilgis: 2 m, 3 m, 4 m, 6 m

- Deimantų paviršiaus struktūra
- Atsparūs dūžiams, krušai, temperatūrų pokyčiams
- Ilgalaikė apsauga nuo UV spindulių
- Patvarūs ir tvirti
- Didelis šviesos pralaidumas;
- Ilgaamžiški
- Suteikiama 10 metų garantija



KANALINIO POLIKARBONATO LAKŠTAI

- Storis: 4 mm, 6 mm, 10 mm, 16 mm
- Spalva: skaidri, bronzinė
- Lakšto plotis: 1,05 m; 2,10 m
- Lakšto ilgis: 2 m, 3 m, 4 m, 6 m



KETER PREKĖS

Asortimente rasite platų sodo baldų: kėdžių, fotelių, stalų, sofų, gultų pasirinkimą ir funkcionalius baldų kompleksus. Stilinga, glotni paviršiaus struktūra, imituojanti natūralų rotangą, puikiai dera natūralioje aplinkoje ir pabrėžia jos išskirtinį charakterį. Gamyboje naudojamos tvirtos ir aukštos kokybės medžiagos užtikrina atsparumą atmosferos poveikiams. Platus sodo namelių ir spintų, dėžių, vežimėlių, vazonų, komposto dėžių ir kitų sodo priedų pasirinkimas padės Jums sukurti harmoningą ir poilsiui tinkamą atmosferą.

- sodo nameliai
- polipropileno lauko baldai
- daiktadėžės/suočiai
- komposto dėžės
- karučiai
- vazonai





MEISTRO KODAS

UAB „Meistro kodas“

Įmonės kodas 302498339

PVM kodas LT100005319313

Adresai:

Jonavos g. 250, Kaunas LT- 44132; **el. paštas:** info@meistrokodas.lt;

tel. nr. 8 683 88282; 8 646 06533

Laisvės pr. 82, Vilnius LT-06125; **el. paštas:** vilnius@meistrokodas.lt;

tel. nr. 867422345; 860223452.

Kumės g. 4, 8, Stanaičiai (sandėlys/atidavimas, gamyba), Kauno raj.,

LT– 53285. **Tel. nr.** 8 607 76661; 8 625 34049.